

Accutom-10

Manual de instrucciones

Traducción de las instrucciones originales



CE

Doc. nº: 16287025-07_A-es
Fecha de publicación: 2025.07.03

Derechos de autor

El contenido de este manual es propiedad de Struers ApS. Se prohíbe la reproducción de cualquier parte de este manual sin el permiso por escrito de Struers ApS.

Todos los derechos reservados. © Struers ApS.

Índice

1	Acerca de este manual	6
1.1	Accesorios y consumibles	6
2	La seguridad	6
2.1	Uso previsto	6
2.2	Medidas de seguridad de Accutom-10	7
2.2.1	Leer detenidamente antes de usar la máquina	7
2.3	Mensajes de seguridad	8
2.4	Mensajes de seguridad de este manual	9
3	Comenzar	11
3.1	Descripción del dispositivo	11
3.2	Vista general	12
3.3	Parada de emergencia	14
3.4	Cierre de seguridad	15
4	Transporte y almacenamiento	15
4.1	Transporte	16
4.2	Envío o almacenamiento a largo plazo	18
5	Instalación	18
5.1	Desembalar la máquina	18
5.2	Compruebe la lista de embalaje	19
5.3	Levante la máquina	19
5.4	Ubicación	20
5.5	Suministro eléctrico	22
5.5.1	Suministro monofásico	23
5.5.2	Suministro bifásico	23
5.5.3	Conexión a la máquina	23
5.6	Unidad de recirculación	23
5.6.1	Materiales sensibles al agua	24
5.6.2	Optimice la refrigeración	25
5.6.3	Recogida de residuos	25
5.7	Montar un disco de corte	25
5.8	Montar un portamuestras	27
5.9	Sistema de evacuación (opcional)	27
5.10	Ruido	28

6 Operaciones básicas	29
6.1 Panel de control	29
6.2 La pantalla	31
6.3 Puesta en marcha	33
6.4 Main menu (Menú principal)	34
6.5 Cambio de los ajustes	34
6.6 El menú de posicionamiento	35
6.7 Métodos de corte	37
6.7.1 Nuevo método de corte	37
6.7.2 Ajustes	37
6.7.3 Guía de materiales	40
6.7.4 Rotación del soporte	42
6.7.5 OptiFeed	43
6.7.6 Optimizar los resultados de corte	44
6.8 Iniciar el proceso de corte	45
6.8.1 La pantalla Proceso de corte	46
6.9 Manguera de lavado	47
7 Menú Maintenance (Mantenimiento)	48
7.1 Menú Mantenimiento	49
8 Menú Configuration (Configuración)	50
8.1 Menú de opciones	50
8.2 Discos de corte definidos por el usuario	53
9 Mantenimiento y servicio	55
9.1 Limpieza general	55
9.2 Discos de corte	56
9.3 Cambiar los tubos de la bomba de refrigerante	58
9.4 Diariamente	60
9.5 Semanalmente	61
9.5.1 Limpie la cámara de corte.	62
9.5.2 Revise el tanque de refrigerante	62
9.5.3 Tubo para líquido de corte libre de agua	63
9.6 Mensualmente	63
9.6.1 Limpie el tanque de refrigerante	63
9.7 Anualmente	65
9.7.1 La cubierta de protección	65
9.7.2 Compruebe los dispositivos de seguridad	66
9.8 Piezas de recambio	68
9.9 Servicio y reparación	68
9.10 Eliminación	69

10 Resolución de problemas	70
10.1 Problemas de la máquina	70
10.2 Problemas de corte	71
10.3 Mensajes de error	73
11 Datos técnicos	75
11.1 Datos técnicos	75
11.2 Datos técnicos - equipos	78
11.3 Partes del sistema de control relativas a la seguridad o SRP/CS	78
11.4 Diagramas	79
11.5 Información legal y reglamentaria	82
12 Fabricante	82
Declaración de Conformidad	83

1 Acerca de este manual



PRECAUCIÓN

El equipo de Struers debe ser utilizado junto con el manual de instrucciones suministrado y siguiendo las indicaciones del mismo.



Nota

Leer detenidamente el manual de instrucciones antes de usar.



Nota

Si desea ver información específica en detalle, consulte la versión en línea de este manual.

1.1 Accesorios y consumibles

Accesorios

Para obtener información sobre la gama disponible, consulte el folleto de Accutom-10:

- [Sitio web de Struers](http://www.struers.com) (<http://www.struers.com>)

Consumibles

La máquina se ha diseñado para ser utilizada exclusivamente con consumibles de Struers diseñados especialmente para este fin y este tipo de máquina.

Otros productos pueden contener solventes agresivos con capacidad para disolver, por ejemplo, sellos de goma. La garantía no cubre daños en las piezas de la máquina (por ejemplo, juntas y tubos) que puedan estar directamente relacionados con el uso de consumibles distintos a los suministrados por Struers.

Para obtener información sobre la gama disponible, consulte: [Sitio web de Struers](https://www.struers.com) (<https://www.struers.com>).

2 La seguridad

2.1 Uso previsto

La máquina está concebida para el corte metalográfico automático profesional de materiales y para realizar distintas inspecciones metalográficas.

La máquina debe ser utilizada exclusivamente por personal debidamente cualificado/capacitado.

La máquina se ha diseñado para ser utilizada exclusivamente con consumibles de Struers diseñados especialmente para este fin y este tipo de máquina.

La máquina se ha diseñado para un uso en entornos de trabajo profesionales como, por ejemplo, laboratorios de materialografía.

La máquina no debe utilizarse para lo siguiente

Cortar otros materiales no macizos adecuados para estudios materialográficos.

La máquina no debe utilizarse con ningún tipo de material explosivo y/o inflamable, ni materiales que no sean estables durante el mecanizado, calentamiento o presión.

La máquina no puede utilizarse con discos de corte que no sean compatibles con los requisitos de la máquina (por ejemplo, hojas de sierra o discos de corte dentados).

Modelo

Accutom-10

2.2 Medidas de seguridad de Accutom-10



2.2.1 Leer detenidamente antes de usar la máquina

1. Hacer caso omiso de esta información y usar el equipo de un modo incorrecto puede provocar graves lesiones físicas y daños materiales.
2. La máquina debe instalarse con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de seguridad local. Todas las funciones de la máquina y de los equipos conectados deben poder usarse y funcionar sin problemas.
3. El operario debe leer las medidas de seguridad y el Manual de Instrucciones, así como las secciones relevantes de los manuales de los equipos y accesorios conectados. El operario debe leer el manual de instrucciones y, si procede, las fichas de datos de seguridad de los consumibles empleados.
4. Esta máquina debe ser utilizada y mantenida exclusivamente por personal debidamente formado/cualificado.
5. La máquina debe colocarse sobre una mesa segura, estable y a una altura de trabajo adecuada. La mesa debe ser capaz de soportar al menos el peso de la máquina y los accesorios.
6. Asegúrese que la tensión de la alimentación eléctrica actual se corresponde con la tensión que se indica en la placa de identificación de la máquina. La máquina debe estar conectada a tierra. Cumpla siempre los reglamentos locales.
7. Apague siempre el suministro eléctrico y retire el enchufe o cable del suministro eléctrico antes de desmontar la máquina o de instalar componentes adicionales.
8. Consumibles: utilice exclusivamente consumibles desarrollados específicamente para uso con este tipo de máquina materialográfica.
9. Respete todos los requisitos de seguridad relativos a la manipulación, mezcla, vaciado y eliminación de aditivo de fluido de refrigeración. Evite el contacto con la piel.
10. Preste atención al enganche de seguridad que sobresale al elevar la tapa protectora.

11. Utilice siempre discos de corte intactos que hayan sido aprobados para un mínimo de: 3000 rpm.
12. Asegúrese que la pieza se fija de forma segura en un dispositivo de sujeción (mordaza).
13. Use guantes adecuados para proteger las manos de muestras abrasivas y calientes/afiladas.
14. Si observa fallos de funcionamiento o escucha ruidos inusuales, apague la máquina y avise al servicio técnico.
15. Use gafas de seguridad al utilizar la manguera de lavado. Utilice exclusivamente la manguera de lavado para limpiar el interior de la cámara de corte.
16. Si observa fallos de funcionamiento o escucha ruidos inusuales, apague la máquina y avise al servicio técnico.
17. No encienda ni apague la máquina más de una vez cada cinco minutos. Podrían producirse daños en los componentes eléctricos.
18. La máquina debe desconectarse del suministro eléctrico antes de iniciar cualquier tipo de servicio. Espere 15 minutos para dar tiempo a que se descargue la carga residual de los condensadores.
19. En caso de incendio, informe a las personas que se encuentren cerca, llame a los bomberos e interrumpa el suministro eléctrico. Utilizar un extintor de incendios de polvo. No emplee agua.
20. La máquina se ha diseñado para ser utilizada exclusivamente con consumibles de Struers diseñados especialmente para este fin y este tipo de máquina.
21. El equipo de Struers debe ser utilizado junto con el manual de instrucciones suministrado y siguiendo las indicaciones del mismo.
22. Struers declina toda responsabilidad por las lesiones que sufra el usuario o los daños que se produzcan en el equipo por causa de un uso indebido, instalación incorrecta, modificación, negligencia, accidente o reparación inadecuada.
23. El desmontaje de cualquier parte del equipo, durante el mantenimiento o reparación, la realizará exclusivamente un técnico cualificado (electromecánico, electrónico, mecánico, neumático, etc).

2.3 Mensajes de seguridad

Struers utiliza las siguientes señales que indican posibles peligros.



PELIGRO ELÉCTRICO

Esta señal indica un peligro eléctrico, que si no se evita, podría ofrecer como resultado la muerte o lesiones muy graves.



ADVERTENCIA

Esta señal indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, podría ofrecer como resultado la muerte o lesiones muy graves.



PELIGRO DE APLASTAMIENTO

Esta señal indica un peligro de aplastamiento que, si no se evita, podría acarrear lesiones graves, moderadas o de poca gravedad.

**PRECAUCIÓN**

Esta señal indica un peligro con un nivel bajo de riesgo que, si no se evita, podría ofrecer como resultado lesiones moderadas o de poca gravedad.

**Parada de emergencia**

Parada de emergencia

Mensajes generales**Nota**

Esta señal indica que existe el riesgo de que se produzcan daños en la propiedad o la necesidad de proceder con especial atención.

**Sugerencia**

Esta señal indica que hay disponibles información y consejos adicionales.

2.4 Mensajes de seguridad de este manual**PELIGRO ELÉCTRICO**

Desconecte el suministro eléctrico antes de instalar equipos eléctricos. La máquina debe estar conectada a tierra. Asegúrese que la tensión de la alimentación eléctrica actual se corresponde con la tensión que se indica en la placa de identificación de la máquina. Una tensión incorrecta puede dañar el circuito eléctrico.

**ADVERTENCIA**

La cubierta de protección debe sustituirse inmediatamente si se ha debilitado por la colisión de objetos proyectados o si presenta señales visibles de deterioro.

**ADVERTENCIA**

No utilice la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.


**ADVERTENCIA**

Los componentes esenciales de seguridad tienen que sustituirse, como máximo, después de un ciclo de vida de 20 años. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

**ADVERTENCIA**

Para garantizar la seguridad del diseño, la cubierta de protección debe sustituirse cada 3 años. En la cubierta de protección hay una etiqueta donde se indica cuándo debe sustituirse.

Struers
Safety glass
Sicherheitsglas
Verre sécurit

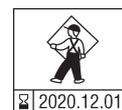



ADVERTENCIA

En caso de incendio, informe a las personas que se encuentren cerca, llame a los bomberos e interrumpa el suministro eléctrico. Utilizar un extintor de incendios de polvo. No emplee agua.



PELIGRO DE APLASTAMIENTO

Tenga cuidado con las manos/dedos al manipular la máquina.
Use calzado de seguridad al manipular maquinaria pesada.



PRECAUCIÓN

El equipo de Struers debe ser utilizado junto con el manual de instrucciones suministrado y siguiendo las indicaciones del mismo.



PRECAUCIÓN

Al elevar la puerta de protección, tenga cuidado con el anclaje de seguridad que sobresale.



PRECAUCIÓN

Lea la ficha de datos de seguridad del aditivo para el líquido de refrigeración antes de usarlo.



PRECAUCIÓN

Evite el contacto de la piel con el aditivo refrigerante.
Use siempre guantes protectores y gafas de seguridad.



PRECAUCIÓN

La exposición prolongada a ruidos intensos puede causar daños permanentes a nivel auditivo.
Use protección auditiva si la exposición a los ruidos supera los niveles establecidos en los reglamentos locales.



PRECAUCIÓN

Tenga cuidado al trabajar con máquinas con piezas giratorias para evitar que la ropa y/o el pelo se enganchen con dichas piezas.



PRECAUCIÓN

No inicie el lavado hasta que la pistola de lavado esté orientada hacia la cámara de corte.



PRECAUCIÓN

Use guantes adecuados para proteger las manos de muestras abrasivas y calientes/afiladas.



PRECAUCIÓN

Use guantes adecuados para proteger las manos de muestras abrasivas y calientes/afiladas. El refrigerante puede contener residuos (escombros de corte u otras partículas).

3 Comenzar

3.1 Descripción del dispositivo

Accutom-10 es una máquina automática para corte de la mayoría de materiales (no explosivos) macizos y estables. Posee movimiento Y del disco de corte, un brazo X motorizado y una unidad de enfriamiento recirculante integrada. El disco de corte y el brazo X solo se pueden mover cuando la tapa de protección está cerrada o al pulsar el botón de accionamiento mantenido usando las teclas de posicionamiento.

El operario selecciona y monta el disco de corte e introduce los parámetros de proceso.

El operario monta la pieza de trabajo en la herramienta de sujeción. A continuación, se monta la herramienta de sujeción directamente en el brazo de corte a través de una conexión de cola de milano.

La cubierta de protección se bloquea cuando el operario pone en marcha la máquina. Esta permanece bloqueada hasta que se detienen todos los movimientos y el disco de corte se encuentra en la posición de parada seleccionada.

Las muestras pueden calentarse durante el proceso. Por ello, se recomienda usar guantes al manipular las muestras procesadas.

Se recomienda conectar Accutom-10 a un sistema de evacuación externo para eliminar el humo generado durante el proceso.


Si se produce una interrupción del suministro eléctrico durante el proceso, la cubierta de protección permanecerá bloqueada.

Utilice la llave especial para desbloquear y abrir la cubierta de protección.

La parada de emergencia interrumpirá el suministro eléctrico a todas las piezas móviles. La protección se puede abrir al liberar la parada de emergencia.

3.2 Vista general

Vista frontal

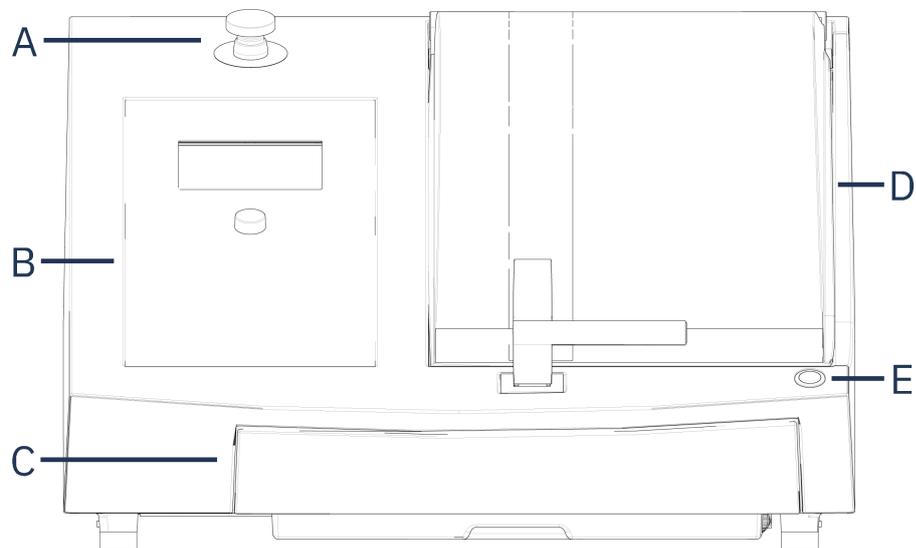

A Parada de emergencia

D Cubierta de protección

B Panel frontal

E Botón de accionamiento mantenido

C Depósito de refrigerante




Parada de emergencia

El botón de parada de emergencia está situado en la parte delantera de la máquina.

- Pulse el botón rojo para activarla.
- Girar el botón rojo hacia la derecha para liberarlo.


Vista trasera

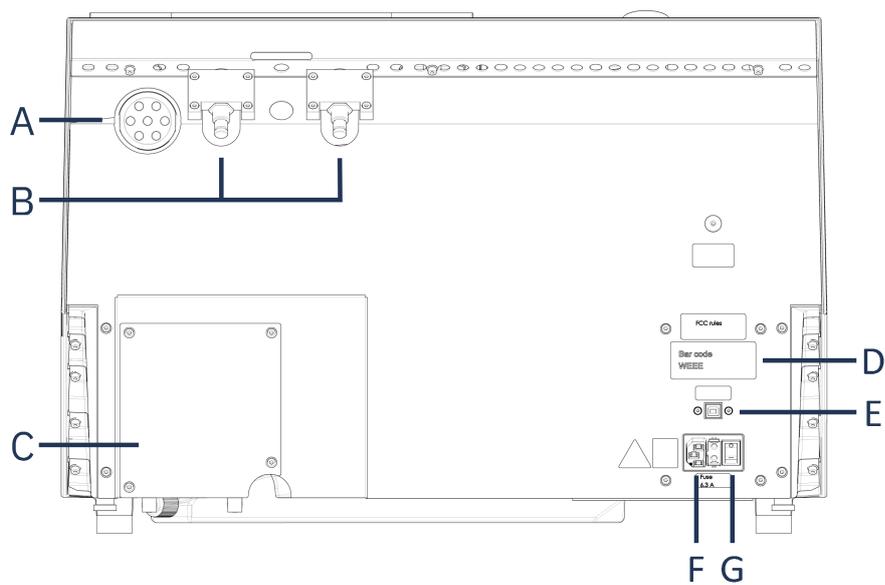

A Brida del escape
B Bisagras
C Tapa de la bomba


D Placa de identificación
E Conector de servicio
F Toma del suministro eléctrico
G Interruptor principal

Cámara de corte

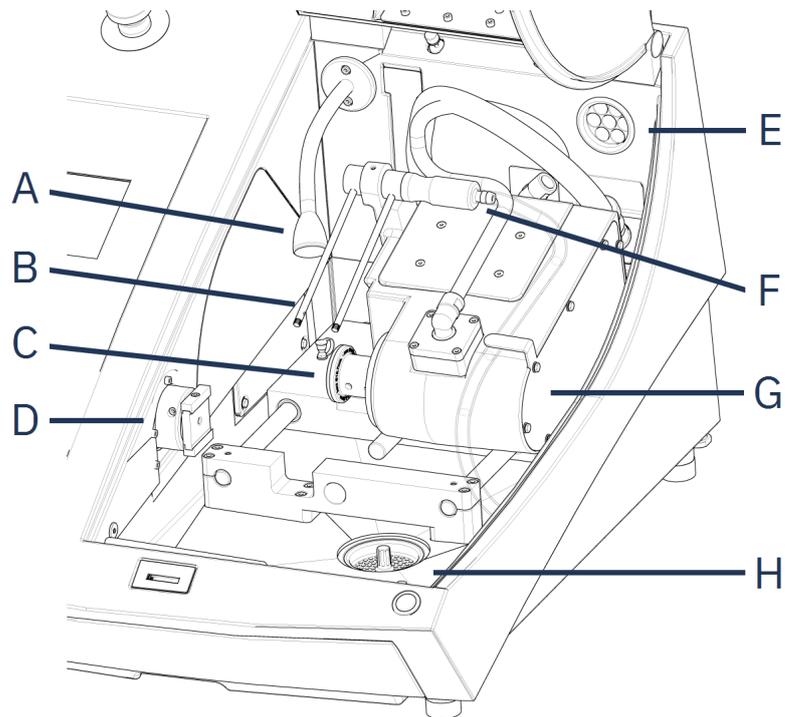

- | | |
|------------------------------------|---|
| A Luz LED flexible | E Extracción |
| B Boquillas de refrigerante | F Manguera de lavado |
| C Eje del disco | G Motor de corte |
| D Brazo portamuestras | H Bandeja para muestras cortadas |

3.3 Parada de emergencia

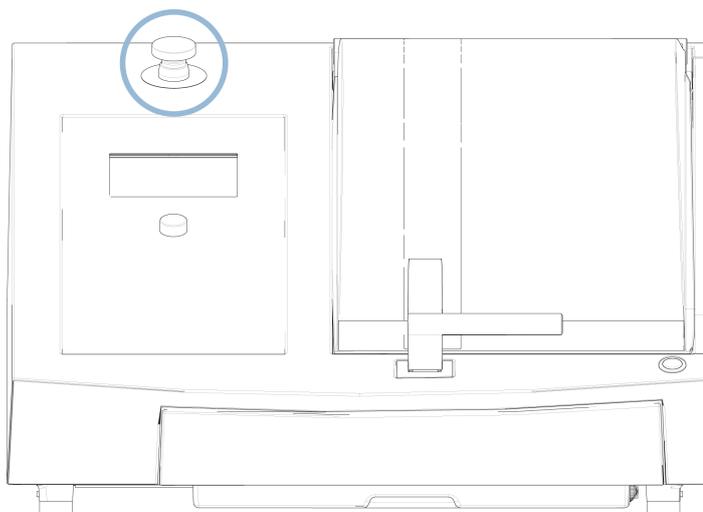



Parada de emergencia

No utilice la parada de emergencia para detener el funcionamiento de la máquina en condiciones de funcionamiento normales. Antes de liberar la parada de emergencia, determine porqué se ha activado la parada de emergencia y adopte las medidas correctivas necesarias.

- Para activar la parada de emergencia, pulse el botón rojo de parada de emergencia.
- Para liberar la parada de emergencia, gire a la derecha el botón rojo de parada de emergencia.


3.4 Cierre de seguridad

La tapa protectora de la máquina solamente puede abrirse cuando la máquina está conectada a la alimentación y el interruptor principal está encendido.

Para abrir la tapa protectora si el suministro eléctrico no está conectado:

Utilice la llave triangular (suministrada) para abrir el cierre de seguridad.

1. Retire el tanque de refrigerante.

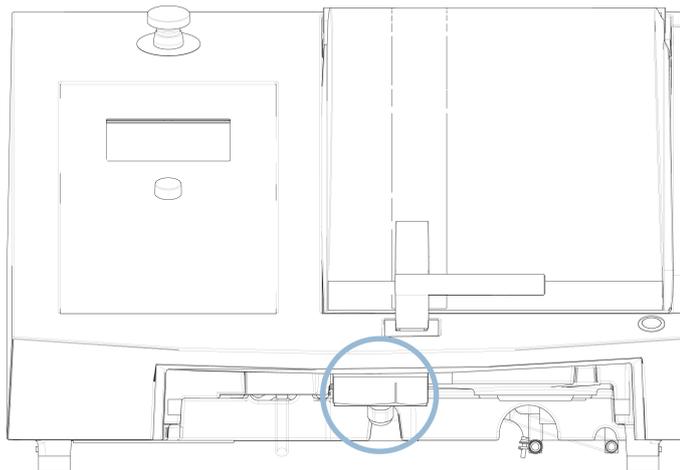

2. Inserte la llave.
3. Gire la llave 180°. No presionar con fuerza.
4. Recuerde reactivar la liberación del cierre de seguridad antes de poner en funcionamiento la máquina.

4 Transporte y almacenamiento

Si, en cualquier momento después de la instalación, tiene que mover la unidad o almacenarla, existen una serie de directrices que le recomendamos seguir.

- Embale la máquina de forma segura antes de transportarla. Un embalaje deficiente podría causar daños en la unidad e invalidar la garantía. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.
- Recomendamos que emplee todos los elementos y anclajes del embalaje original.

4.1 Transporte



PELIGRO DE APLASTAMIENTO

Tenga cuidado con las manos/dedos al manipular la máquina.
Use calzado de seguridad al manipular maquinaria pesada.



Nota

Recomendamos que conserve todos los elementos y anclajes del embalaje original para usos futuros.

Prepárese para el transporte

1. Vacíe el tanque de refrigerante.
2. Desconecte la unidad del suministro eléctrico.
3. Desconecte la unidad del sistema de escape.
4. Retire todos los accesorios.
5. Limpie y seque la unidad.


Mueva la máquina




Nota

Eleve siempre la máquina desde debajo.
No levante la máquina sosteniéndola por el gabinete gris.

- Use un grúa y dos correas de elevación para levantar la máquina. Las correas de elevación deben estar aprobadas para soportar, como mínimo, el doble del peso de la carga.
- Utilice correas de elevación de aprox. 3 - 3,5 m (10 - 11,5 ft) para no ejercer presión sobre la cubierta de protección.
- Se recomienda usar una barra de izado para que las dos eslingas queden separadas por debajo del punto de izado.
- Use destornilladores/de punta: TX30, PH2 y H4

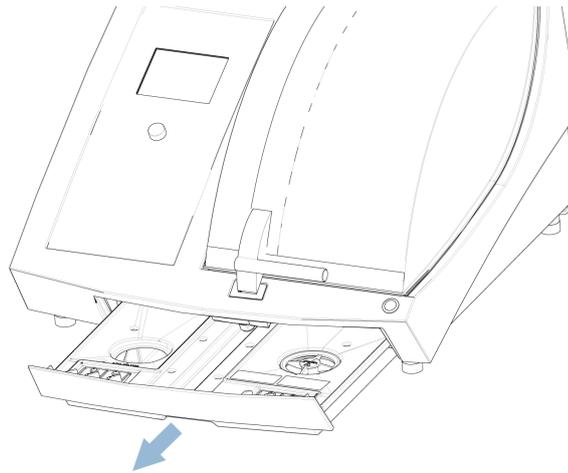Procedimiento

1. Retire el tanque de refrigerante.

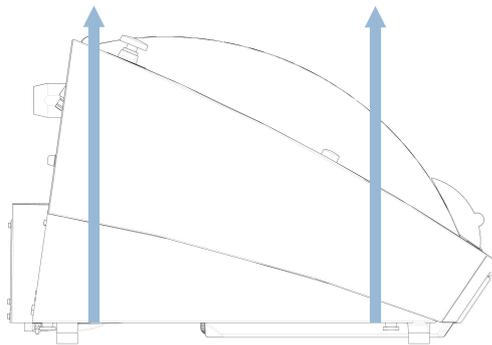

2. Coloque las correas por debajo de la máquina de modo que queden en el interior de los pies.
3. Asegúrese de que la tensión de las correas de elevación se distribuye uniformemente.
4. Levante la parte delantera de la máquina y colóquela cuidadosamente sobre la mesa.
5. La máquina debe quedar apoyada correctamente con los 4 pies sobre la mesa.
6. Vuelva a colocar el tanque de enfriamiento en su lugar.

En la nueva ubicación

- En la nueva ubicación, asegúrese de que dispone de todos los suministros requeridos.
- Eleve la máquina y colóquela en una superficie estable.
- Vuelva a colocar el tanque de enfriamiento en su lugar.
- Instale la unidad.

4.2 Envío o almacenamiento a largo plazo



Nota

Recomendamos que conserve todos los elementos y anclajes del embalaje original para usos futuros.
Limpie minuciosamente la máquina y todos los accesorios.

Si la máquina se va a almacenar durante un largo periodo de tiempo o se va a enviar, realizar el siguiente procedimiento:

1. Limpie y seque la máquina.
2. Coloque la máquina sobre bloques en el palé original.
3. Asegure la máquina utilizando los anclajes para el transporte originales.
4. Envuelva la máquina en plástico.
5. Monte una caja alrededor de la máquina.
6. Introduzca los accesorios así como el resto de elementos sueltos en la caja de embalaje.
7. Coloque una bolsa de desecante (gel de sílice) en la caja.

En la nueva ubicación

- En la nueva ubicación, asegúrese de que dispone de todos los suministros requeridos.

5 Instalación

5.1 Desembalar la máquina



PELIGRO DE APLASTAMIENTO

Tenga cuidado con las manos/dedos al manipular la máquina.
Use calzado de seguridad al manipular maquinaria pesada.



Nota

Recomendamos que conserve todos los elementos y anclajes del embalaje original para usos futuros.

Procedimiento

1. Retire los tornillos que hay alrededor de la base del embalaje y levante completamente la parte superior de la caja.
2. Utilice una llave Allen de 4 mm para quitar los tornillos de los soportes metálicos que sujetan la máquina al palet.
3. Retire el tanque de refrigerante.
4. Retire todas las piezas sueltas y accesorios.
5. Levante la máquina. Consulte [Levante la máquina ►19](#).

5.2 Compruebe la lista de embalaje

Es posible que los accesorios opcionales estén en la caja de embalaje.

La caja de embalaje contiene los siguientes artículos:

Uds.	Descripción
1	Accutom-10
2	Cables del suministro eléctrico
1	Llave triangular para desbloquear el cierre de seguridad
1	Pasador de sujeción
1	Llave de vaso. 17 mm (0,7")
1	Bandeja (con papel)
1	Llave Allen, 3 mm (0,12")
1	Cepillo (para limpieza)
1	Manguera de conexión al tubo de evacuación. Diámetro: 51 mm (2"). Largo: 1,5 m (59")
1	Abrazadera de manguera. Diámetro: 40-60 mm (1,6-2,4")
1	Tornillo embridado para la copa de diamante

5.3 Levante la máquina



PELIGRO DE APLASTAMIENTO

Tenga cuidado con las manos/dedos al manipular la máquina.
Use calzado de seguridad al manipular maquinaria pesada.



Nota

Recomendamos que conserve todos los elementos y anclajes del embalaje original para usos futuros.



Nota

No eleve la máquina sujetándola por la parte superior de color gris claro.
Eleve siempre la máquina desde debajo.

Peso

Accutom-10


68 kg (150 lb)

- Use un grúa y dos correas de elevación para levantar la máquina. Las correas de elevación deben estar aprobadas para soportar, como mínimo, el doble del peso de la carga.
- Utilice correas de elevación de aprox. 3 - 3,5 m (10 - 11,5 ft) para no ejercer presión sobre la cubierta de protección.

- Se recomienda usar una barra de izado para que las dos eslingas queden separadas por debajo del punto de izado.
- Use destornilladores/de punta: TX30, PH2 y H4

Procedimiento

1. Retire el tanque de refrigerante.

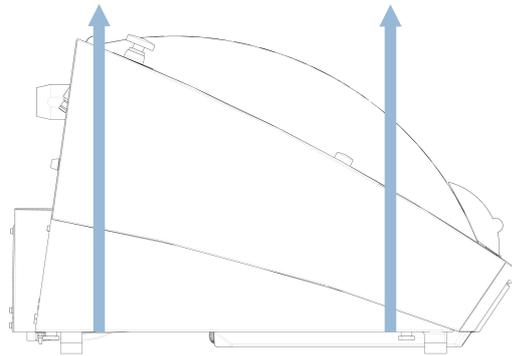

2. Coloque las correas por debajo de la máquina de modo que queden en el interior de los pies.
3. Asegúrese de que la tensión de las correas de elevación se distribuye uniformemente.
4. Levante la parte delantera de la máquina y colóquela cuidadosamente sobre la mesa.
5. La máquina debe quedar apoyada correctamente con los 4 pies sobre la mesa.

5.4 Ubicación



PELIGRO DE APLASTAMIENTO

Tenga cuidado con las manos/dedos al manipular la máquina.
Use calzado de seguridad al manipular maquinaria pesada.


- La máquina debe colocarse sobre una mesa segura, estable y a una altura de trabajo adecuada. La mesa debe ser capaz de soportar al menos el peso de la máquina y los accesorios.

Dimensiones recomendadas del banco de trabajo

X: 92 cm (36,2")

Y: 90 cm (35,4")

Z: 80 cm (31,5")

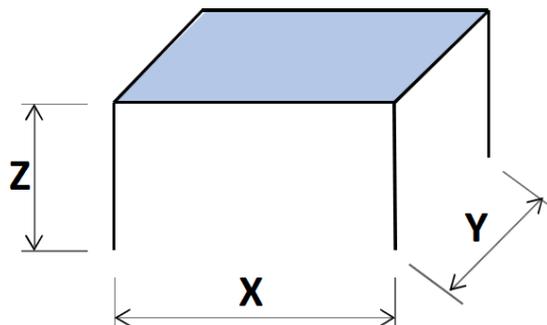

- La máquina debe ubicarse cerca de una conexión eléctrica.
- La máquina debe situarse en una sala bien ventilada o conectada a un sistema extractor.
- La máquina debe quedar apoyada correctamente con los 4 pies sobre la mesa.
- La máquina debe estar completamente nivelada - tolerancia ± 1 mm).
- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la máquina para acceder al servicio.
- Asegúrese de que haya espacio suficiente delante de la máquina: 100 cm (40").
- Asegúrese de que haya suficiente espacio detrás de la máquina para abrir completamente la cubierta.
- Compruebe que quede al menos un espacio de aprox. 15 cm (5,9") detrás de la máquina para poder colocar una manguera de evacuación.

Iluminación

- Asegúrese de que el lugar de trabajo tiene una iluminación adecuada. Evite el deslumbramiento directo (fuentes de luz deslumbrante en la línea de visión del operario) y los reflejos (reflejos de las fuentes de luz).

Se recomienda un mínimo de 300 lúmenes para iluminar los controles y otras áreas de trabajo.

Condiciones ambientales		
Entorno de operaciones	Temperatura ambiente	Pasos a seguir: 5 - 40 C (40 - 105°F)
		Almacenamiento: 0-60 °C (32-140 °F)
	Humedad	Pasos a seguir: 35-85% de humedad relativa sin condensación
		Almacenamiento: 0 - 90 % de humedad relativa sin condensación

5.5 Suministro eléctrico



PELIGRO ELÉCTRICO

Desconecte el suministro eléctrico antes de instalar equipos eléctricos. La máquina debe estar conectada a tierra. Asegúrese que la tensión de la alimentación eléctrica actual se corresponde con la tensión que se indica en la placa de identificación de la máquina. Una tensión incorrecta puede dañar el circuito eléctrico.



PELIGRO ELÉCTRICO

La desconexión de la unidad del suministro eléctrico la debe realizar exclusivamente un técnico cualificado.



Nota

El equipo se suministra con 2 tipos de cables de alimentación eléctrica. Si el enchufe de estos cables no está homologado en el país de instalación del equipo, deberá sustituirse por un enchufe homologado.

Suministro eléctrico	
Tensión/frecuencia	200 - 240 V (50 - 60 Hz)
Entrada de alimentación	Monofásica (N+L1+PE) o bifásica (L1+L2+PE) La instalación eléctrica debe cumplir con la Categoría de instalación II
Potencia, carga nominal	1.080 W
Potencia, reposo	45 W
Intensidad, carga nominal	4,5 A
Corriente, máx.	9,1 A
Intensidad, carga más alta	1,45 A

5.5.1 Suministro monofásico

El enchufe de 2 patillas (Schuko europeo) se utiliza en conexiones a suministros eléctricos monofásicos.



Los cables deben conectarse del modo siguiente:

Amarillo/verde	Conexión a tierra (masa)
Marrón	Línea (fase)
Azul	Neutro

5.5.2 Suministro bifásico

El enchufe de 3 patillas (NEMA norteamericano) se utiliza en conexiones a suministros eléctricos bifásicos.



Los cables deben conectarse del modo siguiente:

Verde	Conexión a tierra (masa)
Negro	Línea (fase)
Blanco	Línea (fase)

5.5.3 Conexión a la máquina

1. Conecte el cable del suministro eléctrico a la máquina (conector IEC 60320).
2. Conecte el otro extremo del cable a la toma del suministro eléctrico.



5.6 Unidad de recirculación

La máquina posee un sistema de líquido de recirculación incorporado. El refrigerante procedente de las boquillas pasa por encima del disco de corte y se recoge en el desagüe de la cámara de corte. Luego, el refrigerante regresa al tanque ubicado debajo de la cámara de corte.



PRECAUCIÓN


Lea la hoja de datos de seguridad del aditivo refrigerante antes de usarlo.



PRECAUCIÓN

Evite el contacto de la piel con el aditivo refrigerante.
Use siempre guantes protectores y gafas de seguridad.

Llene el tanque de recirculación con refrigerante

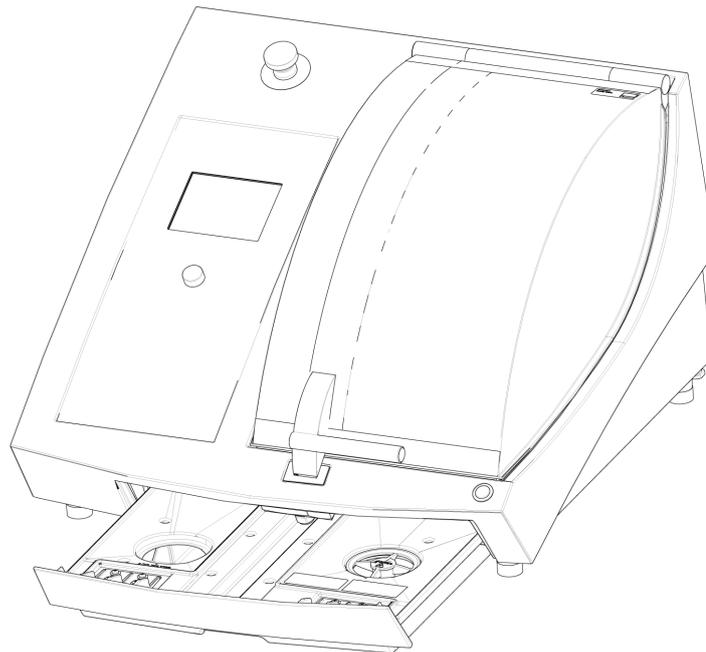

1. Asegúrese de que el tanque de refrigerante esté en posición debajo de la cámara.
2. Llene el tanque con agua y aditivo refrigerante a través del orificio en la base de la cámara.



Nota

Asegúrese de no llenar demasiado el tanque.



Nota

Asegúrese de utilizar el aditivo refrigerante en la concentración adecuada. Siga las instrucciones del aditivo refrigerante. Utilice un refractómetro para comprobar la concentración de aditivo refrigerante.

5.6.1 Materiales sensibles al agua



Nota

El tubo estándar sólo dura unas horas, si se utiliza para refrigerante sin agua.

Si utiliza refrigerante sin agua, sustituya el tubo estándar de la bomba de refrigerante por un tubo para refrigerante sin agua.

Para sustituir el tubo de la bomba de refrigerante, véase [Cambiar los tubos de la bomba de refrigerante ▶58](#).

5.6.2 Optimice la refrigeración



Nota

Consumibles: utilice exclusivamente consumibles desarrollados específicamente para uso con este tipo de máquina materialográfica.

- No utilice aceite, gasolina ni aditivos con aguarrás, ya que pueden afectar a los tubos de refrigeración.

Es muy importante que haya suficiente refrigeración para garantizar la mejor calidad de corte posible y para evitar quemaduras en la pieza de trabajo y daños en el disco de corte.

- Utilice siempre un aditivo para proteger la máquina de la corrosión y para mejorar la calidad de corte y refrigeración.
- Asegúrese de que hay suficiente líquido en el tanque para una refrigeración óptima.
- Asegúrese de que la concentración de aditivo en el refrigerante sea la indicada en el recipiente del aditivo.
- Añada aditivo refrigerante cada vez que vuelva a llenar el tanque de refrigerante con agua. Consulte [Unidad de recirculación ▶23](#).
- Le recomendamos que cambie el refrigerante al menos una vez al mes para evitar el crecimiento de microorganismos.

5.6.3 Recogida de residuos

La máquina tiene tres sistemas para evitar que los residuos contaminen el refrigerante y bloqueen las boquillas:

- Una bandeja con papel para filtrar los escombros de corte y recoger las muestras cortadas.
- La canasta de drenaje que impide la entrada de residuos de mayor tamaño en el depósito.
- El imán en el depósito que recoge las partículas magnéticas.



Nota

Revise la canasta y el imán para ver si hay escombros antes de comenzar el proceso de corte. Si el drenaje se obstruye se producirá un desbordamiento y un enfriamiento deficiente, ya que el nivel de refrigerante del tanque será muy bajo.


5.7 Montar un disco de corte

Procedimiento



PRECAUCIÓN

Al elevar la puerta de protección, tenga cuidado con el anclaje de seguridad que sobresale.

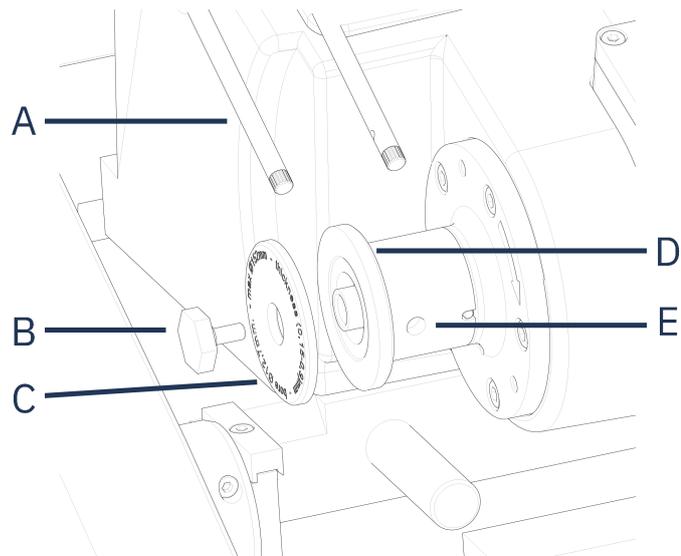

- | | |
|------------------------------------|---|
| A Boquillas de refrigerante | D Brida interior |
| B Tornillo embridado | E Orificio para el pasador de sujeción |
| C Brida exterior | |

1. Levante el protector a su posición abierta (la posición donde permanece levantado y abierto cuando lo suelte).
2. Levante las boquillas de refrigerante para acceder al conjunto del disco de corte.
3. Inserte el pasador de sujeción en el orificio del husillo del disco de corte.



Sugerencia

El husillo tiene un giro de rosca a la izquierda.

4. Utilice la llave de vaso de 17 mm para aflojar el tornillo embridado.
5. Retire la brida exterior.



Nota

La tolerancia entre el eje y la brida interior es muy pequeña, por lo que ambas superficies deben estar totalmente limpias. No intente nunca meter a presión el disco de corte, ya que esto podría dañar el husillo o el disco de corte. Si hay rebabas pequeñas elimínelas con papel de lija con un tamaño de grano de 1200.

6. Antes de montar el disco de corte, compruebe que no presenta daños. Consulte [Discos de corte ▶56](#).
7. Monte el disco de corte en posición plana respecto a la brida interior.
8. Vuelva a montar la brida exterior, con la superficie mecanizada hacia la brida interior.
9. Monte el tornillo embridado.
10. Inserte el pasador de sujeción en el orificio del husillo de la copa.

- Utilice la llave de vaso de 17 mm para apretar suavemente el tornillo embreadado. Apriete el tornillo con una fuerza máxima de 5 N-m (4 lbf-ft).

**Nota**

Compruebe que el disco de corte está fijado de forma segura entre la brida interior y la exterior.

Si el disco de corte se puede inclinar hacia los lados, indicará que se ha montado incorrectamente. Esto provocará un desgaste desigual del disco o su rotura.

- Baje las boquillas de refrigerante a sus posiciones de trabajo.

5.8 Montar un portamuestras

- Sujete la pieza en un portamuestras de cola de milano.
- Fije el portamuestras en el brazo de dicho soporte deslizándolo sobre la sujeción de cola de milano.
- Apriete el tornillo.

5.9 Sistema de evacuación (opcional)

Le recomendamos que conecte la máquina a un sistema de escape, ya que las piezas de trabajo pueden emitir gases nocivos cuando se cortan.

La máquina está preparada en su parte trasera para conectarla a un sistema de evacuación a través de un tubo 50 mm.


Capacidad mínima: 30 m³/h (1060 ft³/h) a 0 mm (0") c.d.a.

Conexión de evacuación

La máquina se entrega con una manguera de escape.

- Largo: 1,5 m (4.9")
- Diámetro: 50 mm (2")

Procedimiento

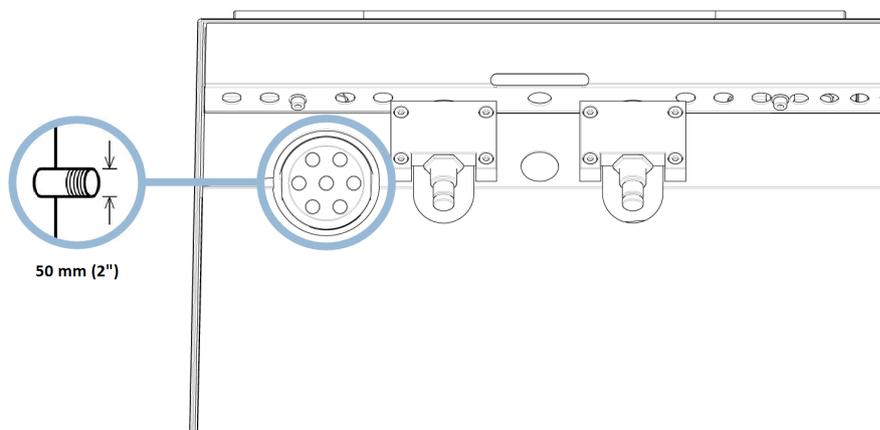

- Monte la manguera de escape desde la brida de ventilación de la máquina hasta el sistema de escape.

5.10 Ruido

Para obtener información sobre el valor del nivel de presión sonora, consulte esta sección: [Datos técnicos ▶75](#).



PRECAUCIÓN

La exposición prolongada a ruidos intensos puede causar daños permanentes a nivel auditivo.

Use protección auditiva si la exposición a los ruidos supera los niveles establecidos en los reglamentos locales.

Ruido de manipulación durante el funcionamiento


Diferentes materiales presentan distintas características de ruido.

- Al disminuir la velocidad de rotación y/o la fuerza con la que el disco de corte ejerce presión contra la pieza de trabajo, los ruidos se reducirán.

El tiempo del proceso puede aumentar.

6 Operaciones básicas

6.1 Panel de control

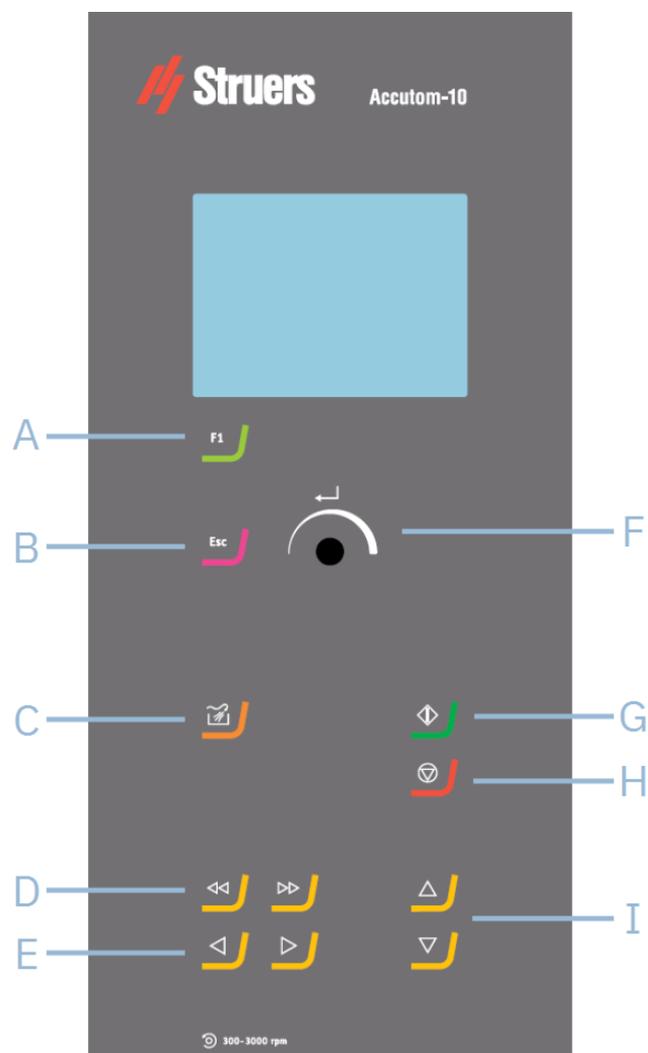

A F1	F Mando de giro/pulsación
B Esc	G Arrancar
C Lavado	H Parar
D Teclas de posicionamiento rápido	I Teclas de posicionamiento Avance y Retroceso
E Teclas de posicionamiento izquierda y derecha	

Botón	Función
	<p>F1</p> <p>Teclas multifunción que pueden variar de un menú a otro. Consulte la línea inferior de las pantallas individuales.</p>
	<p>Esc</p> <p>Abandona el menú actual.</p>
	<p>Lavado</p> <p>Inicia la función de lavado.</p>
	<p>Arrancar</p> <p>Inicia el proceso de corte.</p>
	<p>Parar</p> <p>Detiene el proceso de corte.</p>
	<p>Teclas de posicionamiento rápido</p> <p>Estas teclas abren el menú Positioning (Posicionamiento) o mueven el portamuestras en la dirección X en pasos de 100 µm.</p>
	<p>Mantenga pulsado el botón para aumentar la velocidad.</p>
	<p>Teclas de posicionamiento izquierda y derecha</p> <p>Estas teclas abren el menú Positioning (Posicionamiento) o mueven el portamuestras lentamente en la dirección X en pasos de 5 µm.</p>
	<p>Mantenga pulsado el botón para aumentar la velocidad.</p>

Botón	Función
	<p>Teclas de posicionamiento Avance y Retroceso</p> <p>Estas teclas abren el menú Positioning (Posicionamiento) o mueven el huso del disco en la dirección Y en pasos de 100 µm.</p>
	<p>Mantenga pulsado el botón para aumentar la velocidad.</p>
<p>Mando de giro/pulsación</p> <p>Use este botón del panel de control para seleccionar los elementos de menú.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gire la perilla para seleccionar un menú, un grupo de métodos o para cambiar un valor. • Pulse la perilla para acceder a un campo o activar la selección. • Gire la perilla para aumentar o reducir el valor numérico, o bien para alternar entre dos opciones. <ul style="list-style-type: none"> – Si solo hay dos opciones, pulse la perilla para alternar entre las dos opciones. – Si hay más de dos opciones, se mostrará un cuadro emergente.

6.2 La pantalla




Nota

Las pantallas que se muestran en este manual pueden diferir de las pantallas actuales del software.



Cuando enciende la máquina, en la pantalla se muestra la configuración y la versión del software instalados.

La pantalla se divide en tres áreas principales:

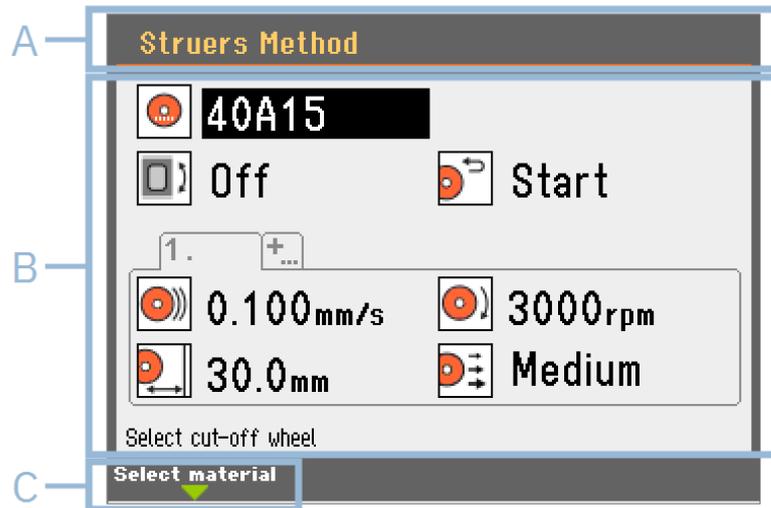

A Barra de título	La barra de título muestra la función que ha seleccionado.
B Campos de información	Estos campos muestran información sobre la función seleccionada. En algunos campos se puede seleccionar y cambiar el valor.
C Función F1	Función dependiente del menú.

Señales acústicas

Pitido corto	<p>Cuando pulsa una tecla, un breve pitido indica que la selección está confirmada.</p> <p>Puede activar o desactivar el pitido: seleccione Configuration (Configuración).</p>
Pitido largo	<p>Un pitido largo al pulsar un botón indica que la tecla no puede activarse en ese momento.</p> <p>No puedes desactivar esta señal acústica.</p>

Modo de espera

Para prolongar la vida útil de la pantalla, la retroiluminación se atenúa automáticamente cuando la máquina no se utiliza durante 10 minutos. (10 min)

- Pulse cualquier tecla para volver a activar la pantalla.

6.3 Puesta en marcha

Arranque: la primera vez

La primera vez que encienda la máquina le pedirá que seleccione el idioma que desea utilizar y que establezca la fecha y la hora.

Si es necesario, utilice los controles del panel de control para cambiar la configuración. Ver [Cambio de los ajustes ▶34](#).

Select language (Seleccionar idioma)



- Seleccione el idioma que desee utilizar. Si es necesario, puede cambiar el idioma desde el menú **Options** (Opciones). Consulte [Menú de opciones ▶50](#).


Arranque: operación diaria

Cuando encienda la máquina, justo después de la pantalla de inicio se mostrará la última pantalla que se mostraba al apagar la máquina.

Posiciones de referencia

Las posiciones de referencia se calibran después de cada arranque o si se han perdido las posiciones de referencia.

6.4 Main menu (Menú principal)

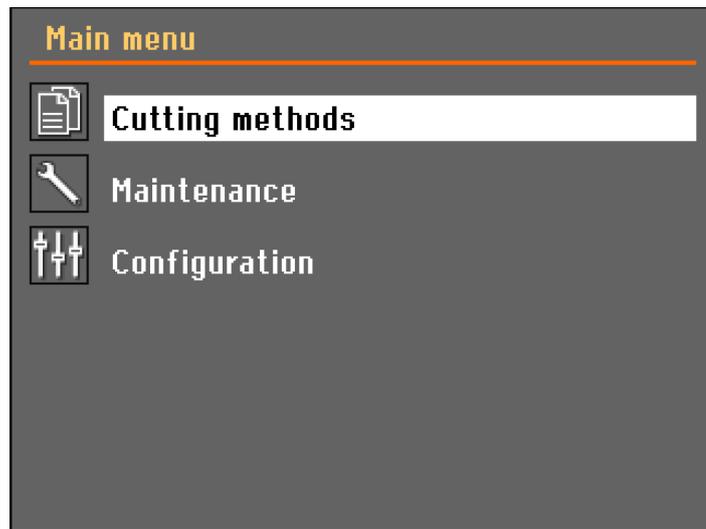

Desde el **Main menu** (Menú principal) puede elegir entre las siguientes opciones:



Cutting methods (Métodos de corte)



Maintenance (Mantenimiento)



Configuration (Configuración)

6.5 Cambio de los ajustes

Valores alfanuméricos

Para modificar una configuración, seleccione el campo que desea cambiar.

1. Gire el mando para acceder al campo cuyo ajuste desea cambiar.
2. Presione el mando para acceder al campo.
 - **Más de dos opciones:**
Lista de desplazamiento: Gire el mando para moverse hacia arriba y hacia abajo por la lista de valores.


Cuadro de diálogo emergente: Gire la perilla para desplazarse hacia arriba o hacia abajo en la lista de opciones. Presione la perilla para seleccionar la opción deseada.

- **Dos opciones:**
Pulse la perilla para alternar entre las dos opciones.
3. Si es necesario, presione Esc para cancelar funciones/cambios y volver a la pantalla anterior.

Valores numéricos

1. Gire la perilla para seleccionar el valor que desea cambiar.
2. Pulse la perilla para editar el valor. Se mostrará un cuadro de desplazamiento alrededor del valor.
3. Gire la perilla para aumentar o reducir el valor numérico.
4. Pulse la perilla para confirmar el nuevo valor. (Si pulsa la tecla Esc, se anularán los cambios y se mantendrá el valor original).

6.6 El menú de posicionamiento

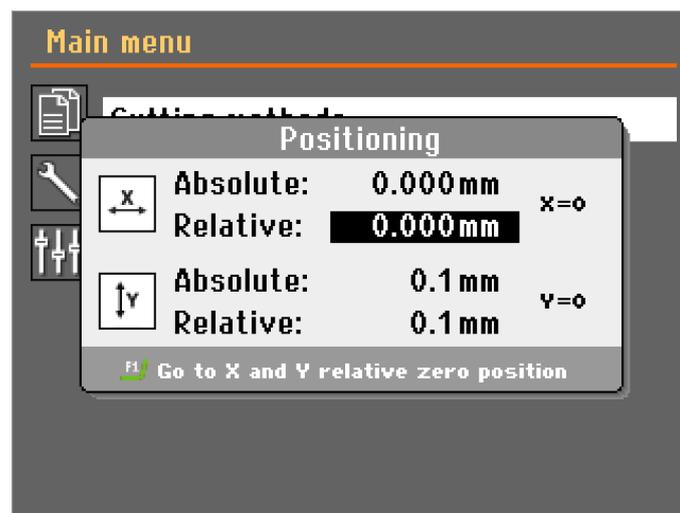


El menú **Positioning** (Posicionamiento) se muestra al pulsar las teclas de posicionamiento.

- Pulse el botón de accionamiento mantenido y las teclas de posicionamiento para mover el brazo del portamuestras o el disco de corte con la tapa de protección abierta.

La pantalla de posicionamiento desaparece después de 5 segundos o cuando presiona Esc.

Establecer la posición cero relativa

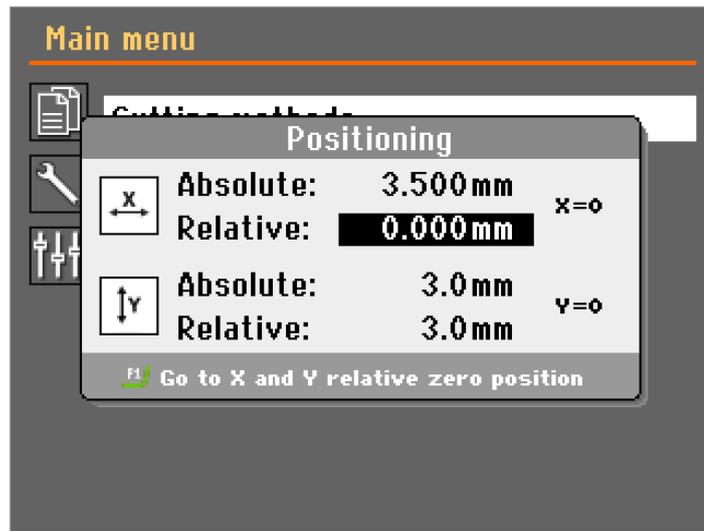


Al cortar piezas o muestras idénticas, puede establecer una posición cero relativa:

- Mueva la pieza de trabajo o muestra a la posición X deseada y, posteriormente, pulse Intro. Esta será ahora la posición cero relativa X.
- Mueva el disco de corte a la posición Y deseada y, a continuación, pulse Entrar. Esta será ahora la posición cero relativa Y.

Mover a la posición cero relativa

Para mover la pieza de trabajo a la posición cero relativa X:

1. Cierre la cubierta de protección.

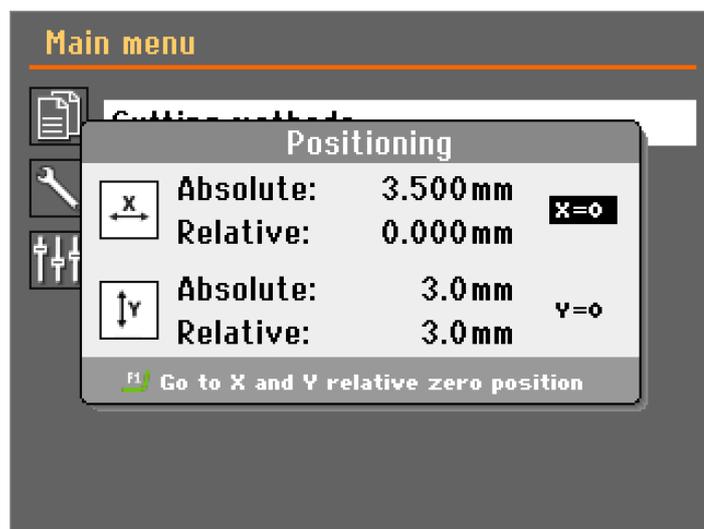

2. Seleccione **X = 0** y después pulse Entrar.

Para mover el disco de corte a la posición cero relativa Y:

1. Cierre la cubierta de protección.

2. Seleccione **Y = 0** y después pulse Entrar.

Para mover simultáneamente la pieza de trabajo y el disco de corte a la posición cero relativa X e Y:

1. Cierre la cubierta de protección.
2. Pulse F1.

6.7 Métodos de corte

6.7.1 Nuevo método de corte

Puede crear un nuevo método de corte o copiar un método existente.

1. En la pantalla **Main menu** (Menú principal), seleccione **Cutting methods** (Métodos de corte).
2. Pulse F1. Se mostrará un menú emergente.
3. Seleccione **New** (Nuevo) para crear un nuevo método de corte o seleccione **Copy** (Copiar) para hacer una copia del método de corte resaltado.

Bloquear métodos de corte

Puede bloquear métodos para evitar que se hagan cambios.



Bloqueado



Desbloqueado




Sugerencia


Si hace cambios se sobrescribirá el método original. Para mantener el método original, haga una copia del método y renómbrelo.

6.7.2 Ajustes

1. En la pantalla **Main menu** (Menú principal), seleccione **Cutting methods** (Métodos de corte).

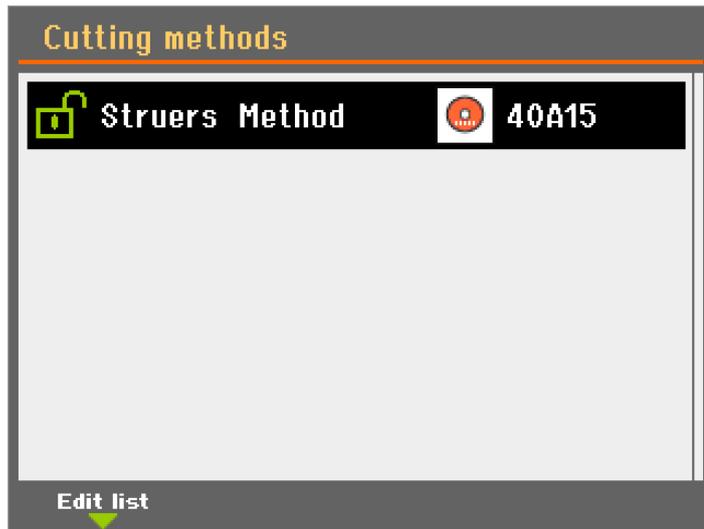

2. Seleccione un método de corte.

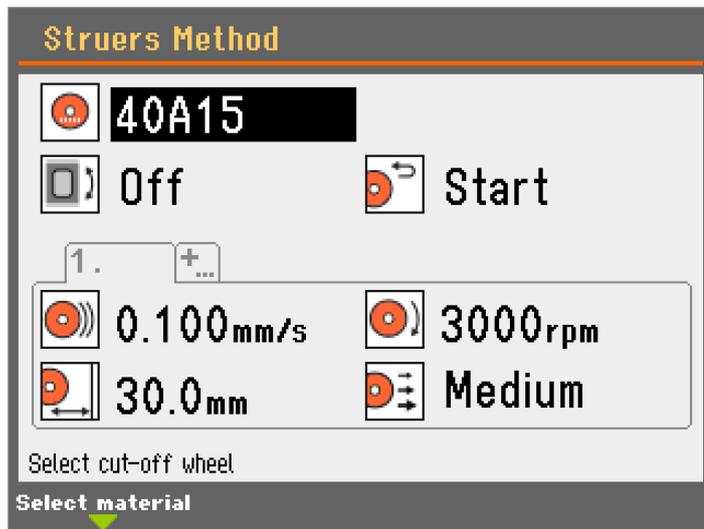

Parámetros	Ajustes	Modifique el incremento/descripción	Valor predeterminado
	Disco de corte	<p>Struers cut-off wheels (Discos de corte Struers)</p> <hr/> <p>User defined cut-off wheels (Discos de corte definidos por el usuario)</p>	

Parámetros	Ajustes	Modifique el incremento/descripción	Valor predeterminado
	Off (Desactivado)		Off (Desactivado)
	Rotate (Girar)	Velocidad: 1, 2 o 3	1
	Oscillate (Oscilar)	Ángulo: 10 - 400° Velocidad: 1, 2 o 3	30° 1
	Start (Arrancar)	El disco de corte vuelve a la posición inicial.	
	Zero (Cero)	El disco de corte vuelve a la posición cero.	
	Stay (Permanecer)	El disco de corte no se mueve después del corte.	
<p>Nota Al usar la posición de retorno Start (Arrancar) o Zero (Cero), asegúrese de que la posición de parada Y se ha ajustado correctamente. Si la pieza no se corta completamente antes de la retracción, es posible que el disco de corte se dañe.</p>			
<p>Nota Utilice la función Stay (Permanecer) si usa discos de diamante con ligante de baquelita o de CBN, ya que durante retracción se puede destruir el borde del disco de corte.</p>			
	Velocidad de avance	0,005 - 3 mm/s (0,0002 - 0,12 in/s)	0,005 mm/s (0,0002 in/s)
	Velocidad de rotación	300 - 3000 rpm	50 rpm Ajuste recomendado para disco de corte
	Longitud de corte	1-110 mm (0,04-4,3")	0,1 mm (0,004") 30 mm (1,2")
	Fuerza de corte	Low (Baja) Medium (Media) High (Alta)	

Cambio de los ajustes


1. Seleccione el método de corte que desea editar.
2. Seleccione y edite los parámetros.

Los cambios se guardan automáticamente. Puede restablecer el método a los valores predeterminados. Consulte [Menú Maintenance \(Mantenimiento\) ▶48](#).

6.7.3 Guía de materiales

Para acceder a la **Material guide** (Guía de materiales):


1. Seleccione un método de corte.
2. Destaque el parámetro del disco de corte.

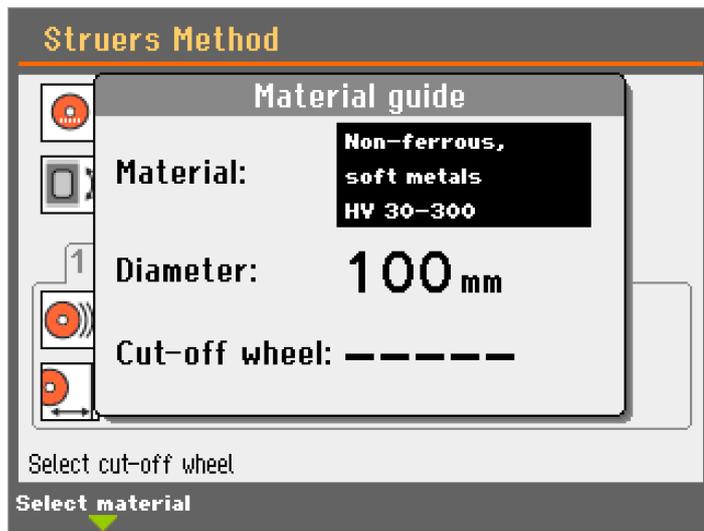

3. Pulse F1. Aparecerá un menú emergente.



4. Seleccione un material de la lista.
5. Seleccione el diámetro.

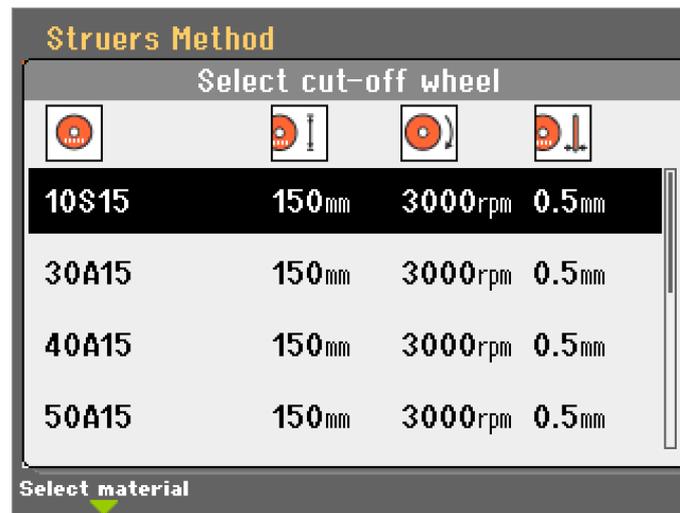

6. Seleccione un disco de corte de la lista. La velocidad de rotación recomendada se aplicará automáticamente.

Dependiendo de los requisitos específicos, es posible ajustar los parámetros de corte para alcanzar los objetivos requeridos.

Use la siguiente tabla como guía a la hora de seleccionar el disco de corte y los parámetros de corte dependiendo del material a cortar.

Material	Disco de corte	Dureza (HV)	Fuerza de corte	Velocidad de avance (mm/s)	Velocidad de rotación
Alta precisión, baja pérdida de material, muestras muy pequeñas	M1D10	>800	Baja	0,005-0,15	3000
	M1D08				
Cerámicas, minerales y cristales	MOD15	>800	Baja	0,005 - 0,15	3000
	M1D15		Baja	0,005 - 0,20	3000
			Alta	0,005 - 0,30	3000
			Alta	0,005 - 0,30	2700
Carburos sinterizados y cerámicas duras	B0D15	>800	Media	0,005 - 0,25	3000
			Media	0,005 - 0,25	2700
Metales ferrosos extremadamente duros	B0C15	>500	Media	0,005 - 0,25	3000
Metales ferrosos duros y muy duros	50A15	500 - 800	Media	0,05 - 0,30	1000 - 3000
Metales ferrosos de dureza media	40A15	200-500	Media	0,05-0,30	1000 - 3000
Metales ferrosos blandos a medio blandos	30A15	300	Media	0,05-0,30	1000 - 3000

Material	Disco de corte	Dureza (HV)	Fuerza de corte	Velocidad de avance (mm/s)	Velocidad de rotación
Metales no ferrosos blandos y dúctiles	10S15	30-400	Media	0,05-0,30	1000 - 3000
Plástico y resinas, material montado	E0D15	<100	Media	0,05-0,30	máx. 1.200

6.7.4 Rotación del soporte



PRECAUCIÓN

Tenga cuidado al trabajar con máquinas con piezas giratorias para evitar que la ropa y/o el pelo se enganchen con dichas piezas.

Rotación

La rotación se utiliza generalmente para cortar piezas redondas. Al mover la superficie de corte, es posible aumentar la velocidad de avance y la velocidad del disco de corte sin causar una acumulación excesiva de calor.

La muestra también presentará un patrón de rayado más uniforme en la superficie y una mejor planitud.

Además, las rebabas que se generan al final del corte se producirán en el centro de la muestra. Esto facilitará la eliminación de rebabas durante la siguiente preparación.


Oscilación

La oscilación es útil cuando se cortan materiales duros, ya que reducirá la acumulación de calor.


La oscilación también se utiliza para materiales frágiles gracias a una mejor distribución de la fuerza utilizada para cortar la pieza.

Ajustes

- **Off** (Desactivado): El soporte no gira.

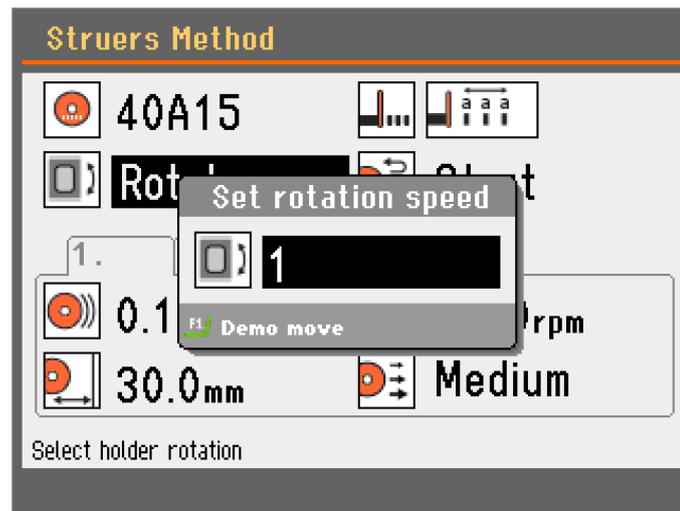

- **Rotate** (Girar): La pieza gira alrededor de su centro.

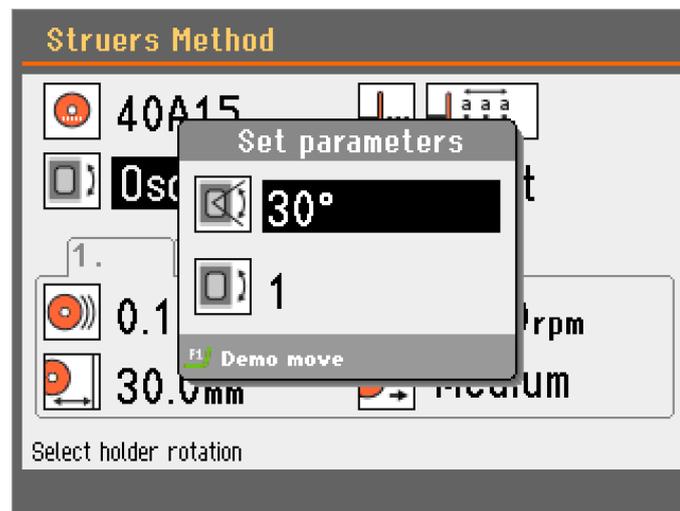

- **Oscillate** (Oscilar): El soporte oscila alrededor de su centro.

Para ver una demostración del movimiento:

1. Pulse F1 para iniciar la oscilación y compruebe si la alineación es correcta.
2. Pulse F1 de nuevo para detener el movimiento.

6.7.5 OptiFeed

Durante el corte, la máquina mide continuamente la carga sobre el motor. Los factores que determinan la carga son la forma y las propiedades de la pieza.

Siempre que se alcance la carga de motor máxima permitida, la función OptiFeed reduce automáticamente la velocidad de avance.

Tan pronto como se reduce la carga por debajo del límite ajustado, la velocidad aumentará hasta alcanzar el ajuste original.

**Nota**

Si, posteriormente, desea cortar piezas similares, reduzca la velocidad de avance hasta el nuevo valor o inferior.

Nivel de fuerza	OptiFeed se activa cuando el motor tiene una carga:
Baja	45%
Media	60%
Alta	100%

6.7.6 Optimizar los resultados de corte

Objetivo	Recomendación
Mejor corte	Sujete firmemente la pieza utilizando el portamuestras correcto.
Mejor calidad de superficie	Utilice la velocidad de avance más baja recomendada, la velocidad de disco más alta recomendada y no utilice la rotación del portamuestras.
Menor desgaste de discos	Asegúrese de utilizar la concentración de aditivo correcta en el refrigerante. Utilice la velocidad de avance más baja recomendada, la velocidad de disco más alta recomendada y no utilice la rotación del portamuestras. Esto es especialmente importante cuando se usan discos con ligante de resina y todos los discos de corte abrasivos.
Resolver los problemas de los discos de corte abrasivos	Los discos de corte abrasivos no deberían utilizarse fuera de su rango de velocidad de avance recomendado. A velocidades de avance inferiores a las recomendadas, se producirán superficies de corte irregulares. A velocidades de avance superiores, se producirá un desgaste excesivo de los discos además de aumentar el riesgo de rotura.
Muestras más planas	Utilice principalmente velocidades bajas de avance, la velocidad de disco más alta recomendada y no utilice la rotación del portamuestras. El corte inicial es especialmente crítico. Si la velocidad de avance inicial es demasiado alta, el disco se doblará y comenzará el corte con un ángulo. Este corte nunca ofrecerá como resultado una superficie plana.
Mejor paralelismo	Utilice la velocidad de avance más baja recomendada.
Corte más rápido	Oriente la pieza de modo que el disco corte la sección transversal más pequeña posible y, a continuación, utilice la velocidad de avance máxima recomendada.

Objetivo	Recomendación
Corte de materiales compuestos	Utilice el nivel de fuerza más bajo recomendado para los materiales del compuesto. Consulte Guía de materiales ▶40 .

6.8 Iniciar el proceso de corte

Fijar la pieza

- Sujete la pieza en el portamuestras.


Al cortar con rotación u oscilación, la pieza y el portamuestras deberían fijarse de modo que puedan rotar de manera uniforme alrededor de la pieza. De esta manera se obtiene la máxima velocidad de corte, ya que el disco de corte estará cortando la mayor parte del tiempo y se reduce la posibilidad de que sufra daños.



Nota

Para evitar daños, asegúrese de que la pieza o el portamuestras no entran en contacto con el disco de corte ni con las boquillas de refrigerante.

Colocar la pieza

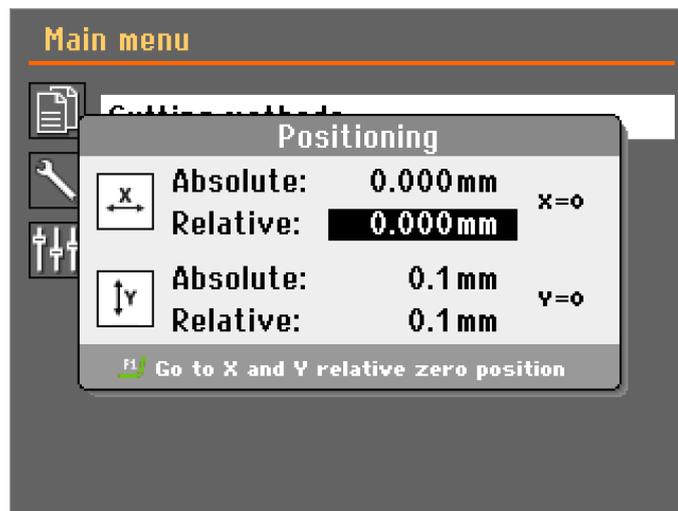

1. Mueva la pieza de trabajo a la posición de inicio correcta, cerca del disco de corte, con el botón de accionamiento mantenido y las teclas de posicionamiento.



Nota

Compruebe que no haya obstáculos en la cámara de corte antes de iniciar el proceso de corte.



Nota

Revise la canasta y el imán para ver si hay presencia de escombros antes de comenzar el proceso de corte para garantizar una suficiente refrigeración. Si el desagüe se bloquea, el agua puede desbordarse, por lo tanto quedaría una cantidad demasiado escasa en el depósito.

2. Cierre la cubierta de protección.
3. Pulse Arrancar.



Nota

Compruebe que el caudal de líquido refrigerante que sale por las boquillas es constante.

6.8.1 La pantalla Proceso de corte

A Método	F Temporizador de cuenta atrás
B Velocidad de avance	G Establecer valores
C Velocidad de rotación	H Valores reales
D Longitud de corte	I Barra de progreso
E Carga del motor	

Parada manual

La máquina se detiene automáticamente cuando finaliza el proceso de corte, pero se puede detener el proceso en cualquier momento durante la operación pulsando Stop.

Pulse Start para reanudar el corte.

Cambio de parámetros durante el proceso de corte

Durante el proceso de corte puede cambiar los siguientes parámetros:

- Velocidad de avance
- Velocidad de rotación
- Longitud de corte



Sugerencia

Si, por ejemplo, la carga del motor es demasiado grande, se puede reducir la velocidad de avance.

1. Seleccione el parámetro que desea cambiar.
2. Pulse Entrar y cambie el valor.
3. Pulse Entrar para confirmar el cambio o Esc para cancelar.

Retraer la pieza

Para retraer el disco de corte de la pieza durante el corte:

1. Pulse Stop para detener el proceso de corte.
2. Pulse la tecla de posicionamiento Avance para alejar el husillo del disco con respecto al soporte.
3. Pulse ARRANCAR para reanudar el corte. A continuación, el disco de corte comenzará a avanzar a la velocidad de avance preconfigurada.

OptiFeed

Ver [OptiFeed ▶43](#).

6.9 Manguera de lavado

La máquina se entrega con un sistema de descarga para limpiar la cámara de corte de escombros desechados durante el proceso de corte. El lavado se realiza desde el panel de control.



PRECAUCIÓN

Evite el contacto de la piel con el aditivo refrigerante.
Use siempre guantes protectores y gafas de seguridad.



PRECAUCIÓN


No inicie el lavado hasta que la pistola de lavado esté orientada hacia la cámara de corte.

Procedimiento



PRECAUCIÓN

Al elevar la puerta de protección, tenga cuidado con el anclaje de seguridad que sobresale.

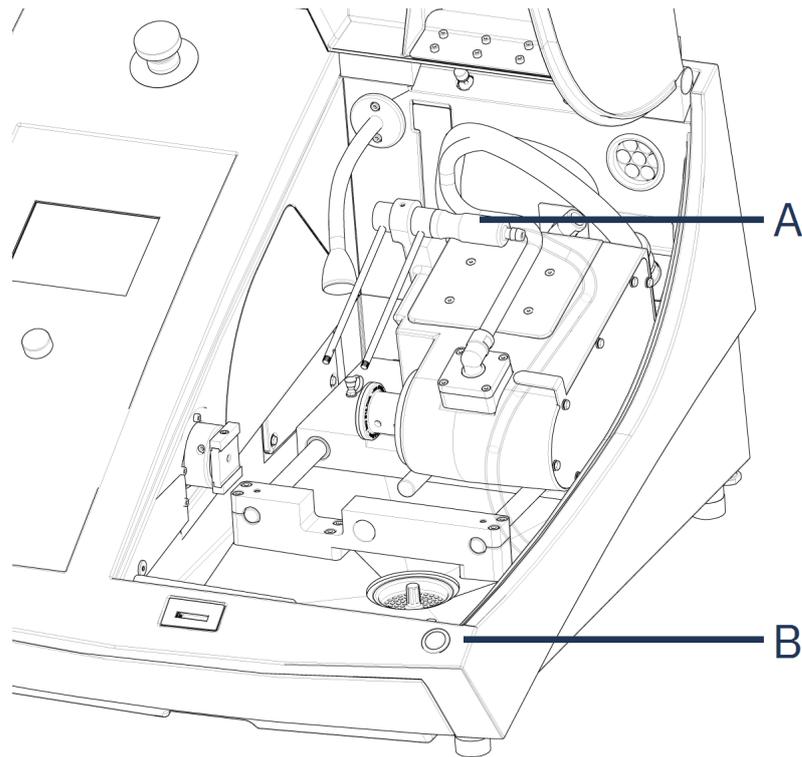

A Manguera de lavado

B Botón de accionamiento mantenido


1. Retire la manguera de las boquillas de refrigerante.



2. Pulse **Flush** (Lavado) en el panel de control.
3. Oriente la manguera hacia el interior de la cámara de corte.
 - Mantenga pulsado el botón de accionamiento mantenido para iniciar el lavado.
 - Para detenerlo, suelte el botón de accionamiento mantenido
4. No olvide volver a colocar la manguera en su soporte cuando haya terminado de limpiar la cámara de corte.

7 Menú Maintenance (Mantenimiento)

Desde la pantalla **Maintenance** (Mantenimiento) puede elegir entre las siguientes opciones:

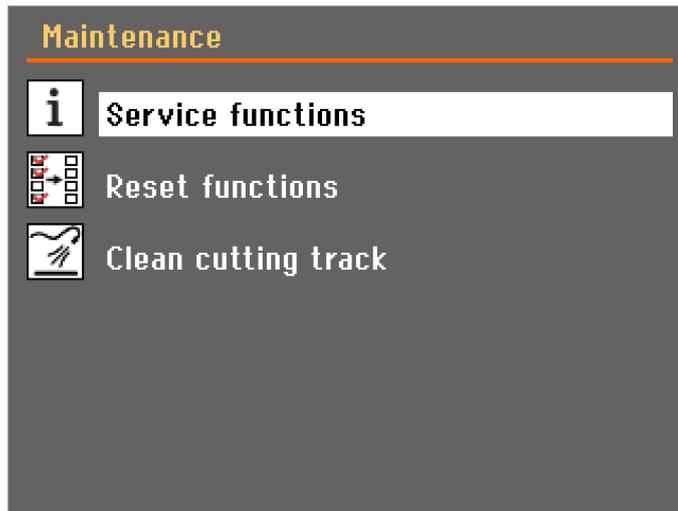

Service functions (Funciones de servicio)	Información sobre el equipo. Esta información se utiliza principalmente para el mantenimiento. Consulte Menú Mantenimiento ▶49 .
Reset configuration (Restablecer configuración)	Puede restablecer todos los métodos de corte, métodos de esmerilado o los parámetros del menú Configuration (Configuración) a sus valores predeterminados.
Clean cutting tank (Limpiar tanque de corte)	Mueve el motor de corte en todo su rango de movimiento hacia delante y hacia atrás para mantener la pista de corte libre de escombros.

7.1 Menú Mantenimiento


La información de servicio es de solo lectura. Los ajustes de la máquina no se puede cambiar.

La información de servicio puede compartirse con el servicio técnico de Struers para realizar diagnósticos remotos del equipo.

La información de servicio está disponible exclusivamente en inglés.

La información sobre el tiempo total de funcionamiento y mantenimiento de la máquina se muestra en la pantalla de inicio.


8 Menú Configuration (Configuración)

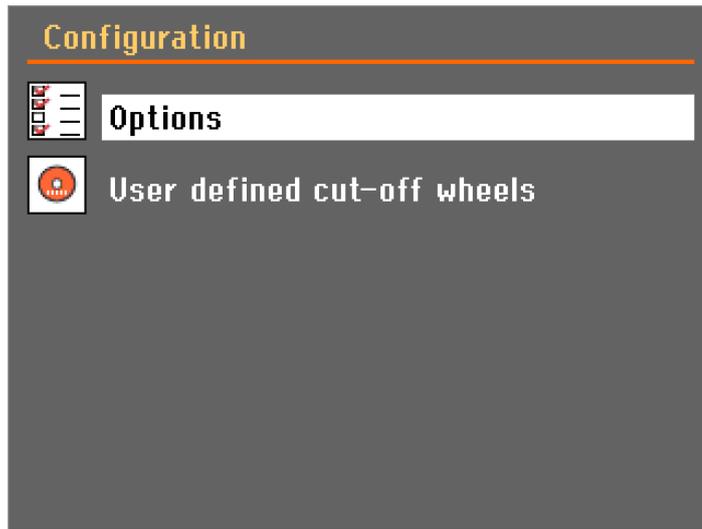

8.1 Menú de opciones

Desde el menú **Options** (Opciones) puede configurar los parámetros generales.

1. En el **Main menu** (Menú principal) seleccione **Configuration** (Configuración).
2. Seleccione **Options** (Opciones).

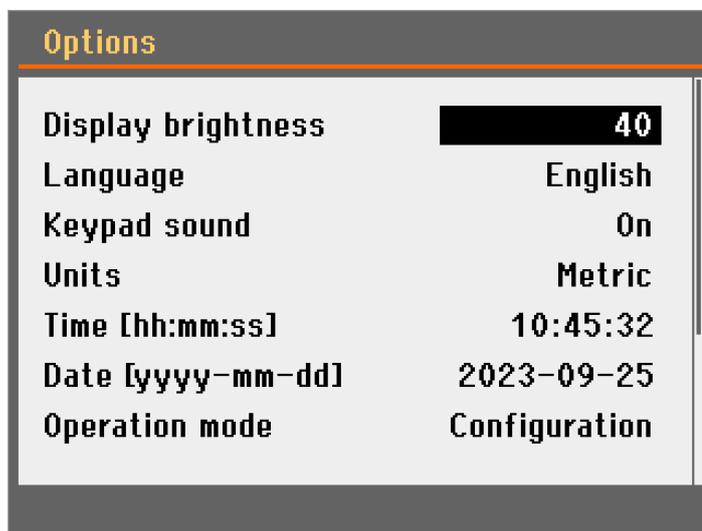

Parámetros	Ajustes
Display brightness (Brillo de la pantalla)	Puede ajustar la pantalla para mejorar la visualización.
Language (Idioma)	Seleccione el idioma que desea usar en el software.


Parámetros	Ajustes
Keypad sound (Sonido del teclado)	Al pulsar un botón en el panel de control, se escucha un sonido.
Units (Unidades)	<p>Seleccione el sistema de unidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Métrica (por defecto) – Imperial
Time (Tiempo)	Ajuste la hora
Date (Fecha)	Ajuste la fecha.
Operation mode (Modo de funcionamiento)	<p>Puede seleccionar dos modos de funcionamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Configuration (Configuración) – Production (Producción)
Use water (Uso de agua)	<p>Seleccione Yes (Sí) o No (No)</p> <p>Recomendamos que el refrigerante se ajuste a Yes (Sí) mientras se corta y esmerila.</p>
Align before process (Alinear antes del proceso)	<p>Seleccione el tipo de acción de alineación. Se puede configurar en:</p> <ul style="list-style-type: none"> – No (No): Sin acción de alineación. – Align X (Alinear X): Desplaza el eje X ligeramente a la izquierda y de nuevo a la derecha (a la posición original), para compensar la histéresis mecánica del eje. Este ajuste no compensa los pasos de eje perdidos en la máquina.



Sugerencia
Recomendamos que utilice la opción **Align X** (Alinear X) para obtener una mayor precisión de esmerilado/corte.

Cambiar el modo de funcionamiento


1. Seleccione **Operation mode** (Modo de funcionamiento).

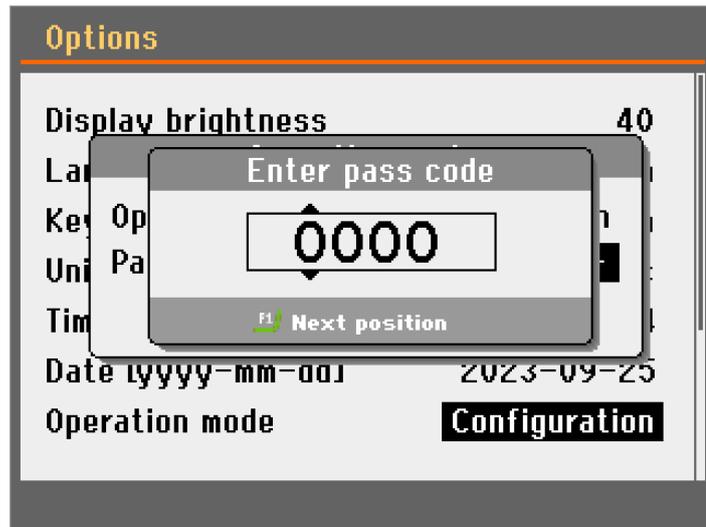

2. Seleccione **Pass code** (Contraseña).
3. Utilice la tecla F1 y la perilla para introducir la contraseña actual.

 **Sugerencia**
El código de acceso por defecto es: 2750.

4. Pulse la perilla.

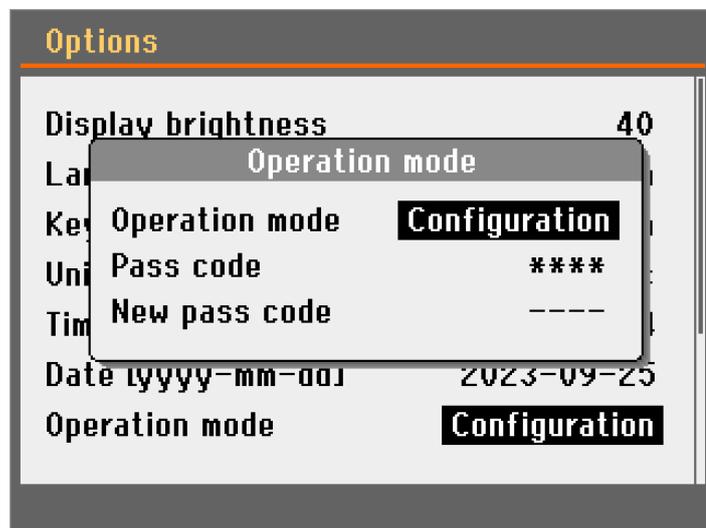

5. Seleccione **Operation mode** (Modo de funcionamiento).
6. Seleccione un modo de funcionamiento.

Parámetros	Ajustes
Configuration (Configuración)	Todas las funciones
	Acceso a:
	– Arrancar
	– Parar
Production (Producción)	– Posición de parada y movimiento del disco de corte
	– Display brightness (Brillo de la pantalla)
	– Keypad sound (Sonido del teclado)

Nuevo código de acceso



Nota

Cuando establece una contraseña, tiene cinco intentos para introducir la contraseña correcta, después la máquina se bloqueará. Reinicie la máquina con el interruptor principal y, a continuación, introduzca la contraseña correcta.




Nota

No olvide anotar la nueva contraseña, ya que sin ella no podrá modificar los ajustes.

8.2 Discos de corte definidos por el usuario

Procedimiento

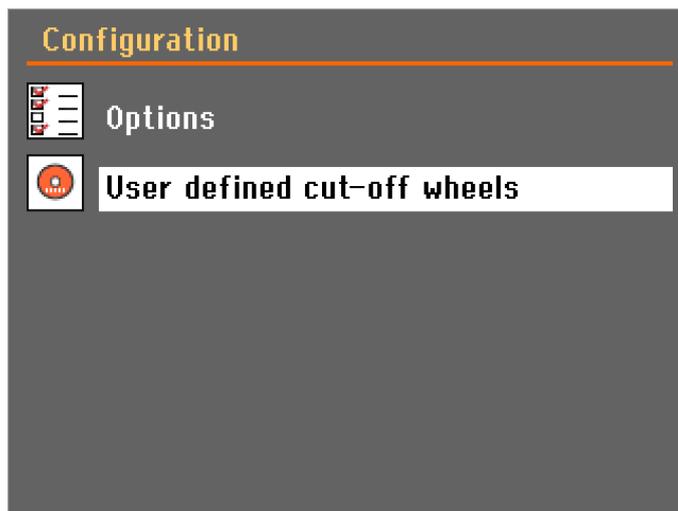

1. En la pantalla **Configuration** (Configuración), seleccione **User defined cut-off wheels** (Discos de corte definidos por el usuario).

User defined cut-off wheels			
UCOW01	145mm	1500rpm	1.0mm
UCOW16	150mm	1500rpm	1.0mm
UCOW17	150mm	1500rpm	1.0mm
UCOW18	150mm	1500rpm	1.0mm
UCOW19	150mm	1500rpm	1.0mm


- Pulse F1. Se mostrará un menú emergente.

User defined cut-off wheels			
UCOW01	145mm	1500rpm	1.0mm
UCOW02	150mm	1500rpm	1.0mm
UCOW16	150mm	1500rpm	1.0mm
	50mm	1500rpm	1.0mm
	50mm	1500rpm	1.0mm

Edit list

- New**
- Rename
- Delete

- Seleccione **New** (Nuevo).
- Pulse F1 y seleccione **Rename** (Renombrar).
- Utilice la perilla y las teclas Avance y Retroceso para introducir un nombre para el nuevo disco de corte (presione F1 para alternar entre letras mayúsculas y minúsculas). Si es necesario, pulse Esc para cancelar los cambios.

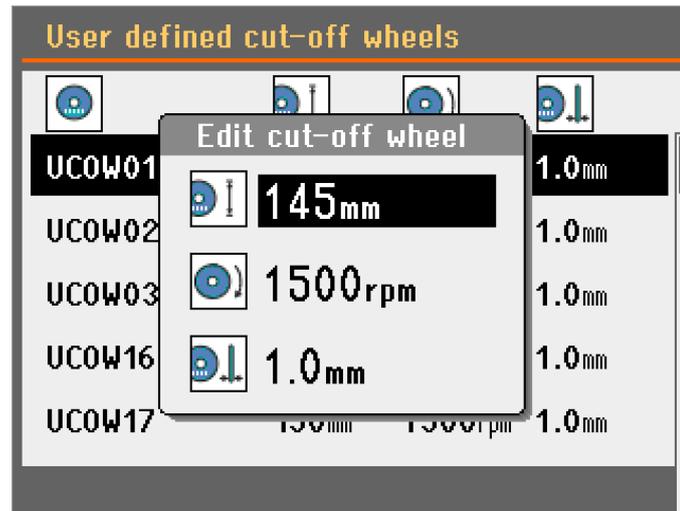

6. Seleccione el disco e introduzca los ajustes.

9 Mantenimiento y servicio

Para maximizar el tiempo de actividad y la vida útil operativa de la máquina, se requiere un mantenimiento adecuado. El mantenimiento es importante para garantizar un funcionamiento continuo y seguro de la máquina.

Los procedimientos de mantenimiento que se describen en esta sección los debe realizar personal debidamente cualificado o formado.

Partes del sistema de control relativas a la seguridad o SRP/CS

Para conocer las partes específicas relacionadas con la seguridad, consulte la sección “Partes del sistema de control relativas a la seguridad o SRP/CS” de la sección “Datos técnicos” de este manual.

Preguntas técnicas y repuestos

Al formular cualquier pregunta de carácter técnico o al realizar un pedido de repuestos, indique el número de serie y la tensión/frecuencia. El número de serie y la tensión se indican en la placa de identificación de la máquina.

9.1 Limpieza general

Para asegurar una larga vida útil de su máquina, le recomendamos encarecidamente limpiarla periódicamente.



Nota

Limpie la cámara de corte diariamente y si la máquina no se va a utilizar durante un período de tiempo.



Nota

No utilice un paño seco ya que las superficies no son resistentes a arañazos.



Nota

No usar nunca acetona, benceno ni disolventes similares.

Si no va a utilizar la máquina durante un período de tiempo prolongado.

- Limpie la cámara de corte minuciosamente.
- Limpie minuciosamente la máquina y todos los accesorios.

9.2 Discos de corte



Sugerencia

Consulte el manual de instrucciones suministrado con los discos de corte para obtener instrucciones de mantenimiento detalladas.

Discos de corte abrasivos

Los discos de corte abrasivos son sensibles a la humedad. Por lo tanto, no mezcle discos de corte nuevos y secos con discos humedecidos. Almacene los discos de corte en un lugar seco en posición horizontal sobre un soporte plano.

Mantenimiento de los discos de corte CBN y de diamante

Para garantizar la precisión de los discos de corte de diamante y CBN (y, en consecuencia, del corte), siga estas instrucciones cuidadosamente.

1. No exponga nunca el disco de corte a cargas mecánicas pesadas ni a calor.
2. Almacene los discos de corte en un lugar seco, horizontalmente sobre una superficie plana, preferiblemente bajo una ligera presión.
3. Los discos de corte limpios y secos no se corroen. Por ello, limpie y seque todos los discos de corte antes de almacenarlos. Si es posible, utilice limpiadores domésticos normales para la limpieza.
4. El afilado regular de los discos de corte forma también parte del mantenimiento general.

Afilado de los discos de corte CBN y de diamante



Sugerencia

No afile más de lo necesario, ya que provocará un desgaste innecesario del disco.



Sugerencia

Es un hecho conocido que un afilado deficiente es la razón más frecuente de daños en los discos.

Un disco de corte recién afilado realizará un corte óptimo. Los discos de corte con un mantenimiento y afilado deficientes, requerirán mayor presión de corte, lo cual provocará mayor calor por fricción.

También pueden doblarse y provocar una inclinación del corte.

La combinación de ambos factores puede causar daños en el disco de corte.

Para afilar el disco de corte, utilice la barra de afilado de óxido de aluminio suministrada con el disco de corte.

Existen dos formas de afilar un disco de corte:

Método 1

1. Sujete la varilla de apósito como lo haría con una pieza de trabajo.
2. Corte la barra de afilado utilizando una velocidad de corte moderada y abundante líquido de refrigeración.
3. Repita el tratamiento si el disco de corte no corta de forma satisfactoria.

Método 2

- Use una varilla manual.

Compruebe sus discos de corte

Los discos de corte deben comprobarse antes de usarlos.

Para comprobar si un disco de corte abrasivo está dañado:

1. Realizar una inspección visual de la superficie para comprobar si presenta grietas y virutas.
2. Montar el disco de corte, cerrar la cubierta de protección y permitir que gire a la máxima velocidad.

Si el disco de corte no presenta daños visibles y no se rompió durante la prueba a la máxima velocidad, habrá superado la comprobación. Si el disco de corte muestra grietas, no será seguro usarlo y deberá sustituirse.


Pruebe un disco de corte de diamante/CBN: la prueba del anillo

Para comprobar un disco de corte de diamante/CBN, realice una prueba de anillo.


1. Deje que el disco de corte cuelgue de su dedo índice.
2. Con un lápiz (no metálico), golpee suavemente el disco de corte alrededor del borde.
3. El disco de corte pasa la prueba si se escucha claramente un tono metálico al golpear el borde. Si el disco de corte emite un ruido sordo o atenuado en algún punto, indicará que está agrietado y deberá sustituirse.

9.3 Cambiar los tubos de la bomba de refrigerante


Procedimiento

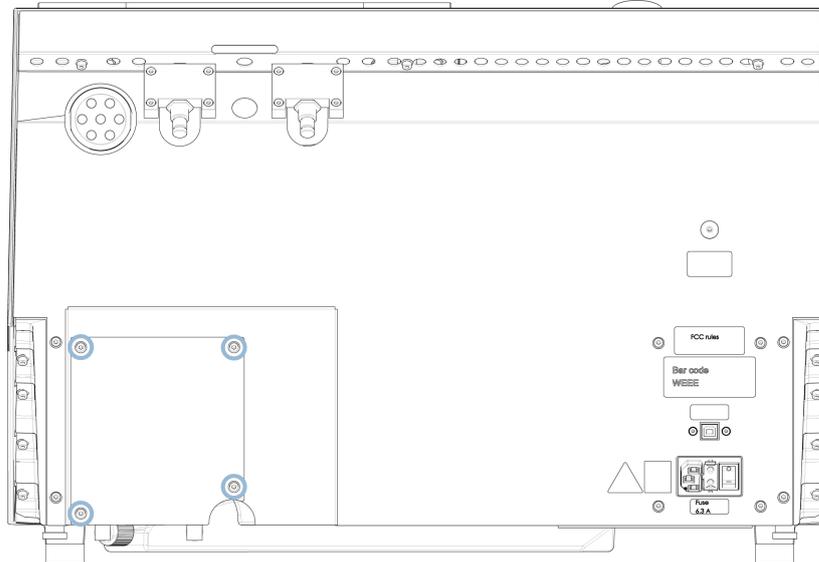


1. Retire los cuatro tornillos de la placa de protección que se encuentra en la parte trasera de la máquina.

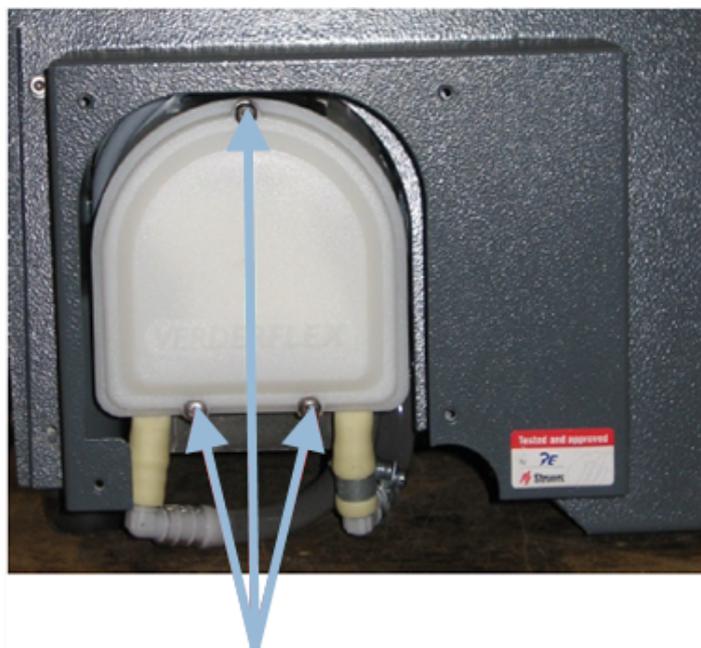



2. Retire los tres tornillos de la cubierta de la bomba de refrigeración.

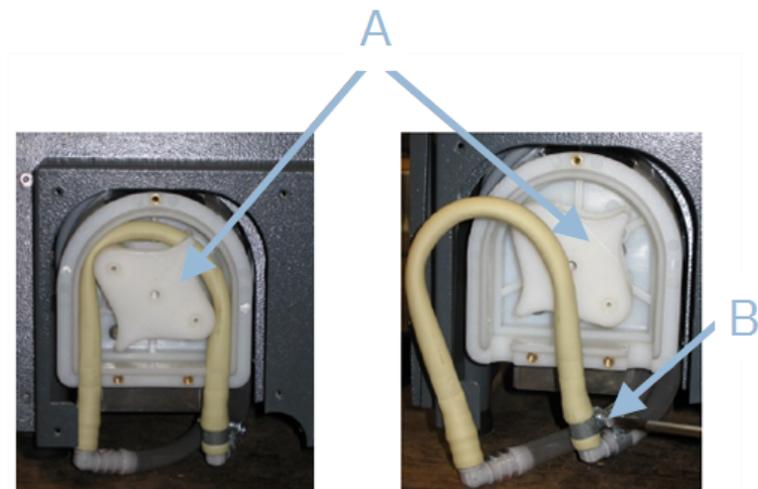**A** Eje de la bomba**B** Abrazadera de manguera

3. Retire el tubo del eje de la bomba.
4. Afloje la abrazadera de tubo y separe los extremos del tubo de las boquillas con cuidado.
5. Conecte el tubo nuevo a los conectores y apriete la abrazadera de la manguera. La abrazadera de la manguera debe estar en el extremo del tubo que dirige el agua hacia la cámara de corte, ya que tendrá la mayor presión.
6. Lubrique el tubo a lo largo de su longitud con la grasa de silicona suministrada. Esto ayudará a que los rodillos de la bomba giren suavemente.
7. Empuje el tubo hasta colocarlo en su posición alrededor del eje de la bomba.
8. Monte el tubo correctamente en la bomba

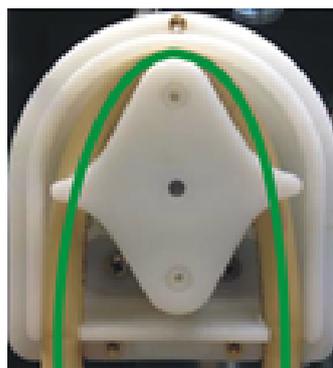Correcto

Incorrecto

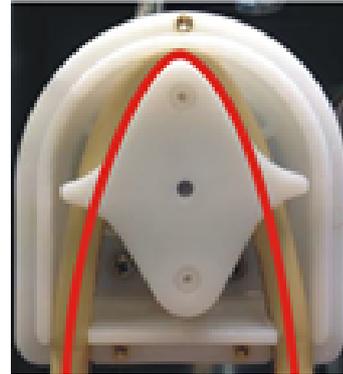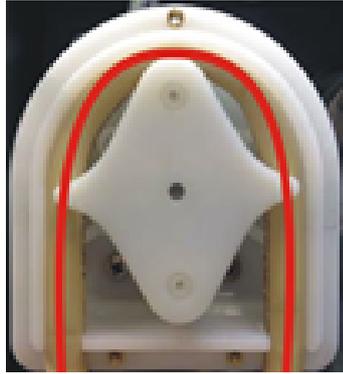

El tubo de la bomba está demasiado flojo

Un exceso de volumen entre las ruedas impulsará 'olas' de fluido que estirarán el tubo. La vida útil del tubo se reducirá.

El tubo de la bomba está demasiado apretado

El tubo está tenso. La vida útil del tubo se reducirá.

9. Vuelva a montar la cubierta inferior.
10. Vuelva a montar la placa de protección.

9.4 Diariamente

- Compruebe la máquina antes de usarla. La máquina no debe utilizarse hasta que no se repare cualquier daño que pueda presentar.

Revise la cubierta de protección



ADVERTENCIA

La cubierta de protección debe sustituirse inmediatamente si se ha debilitado por la colisión de objetos proyectados o si presenta señales visibles de deterioro.

- Realice una inspección visual de la cubierta de protección para comprobar si presenta desgaste o daños (por ejemplo, deformaciones, grietas, daños en el borde de sellado).
- Si la cubierta de protección está dañada, sustitúyala. Consulte [La cubierta de protección ▶ 65](#).

Comprobación del cierre de seguridad de la cubierta de protección



Nota

Debe comprobarse periódicamente la lengüeta de anclaje para asegurarse de que no presenta daños y de que encaja perfectamente en el mecanismo de bloqueo.

- Asegúrese de que la lengüeta de bloqueo se deslice fácilmente en el mecanismo de bloqueo.

Mantenimiento diario**PRECAUCIÓN**

Lea la ficha de datos de seguridad del aditivo para el líquido de refrigeración antes de usarlo.

**PRECAUCIÓN**

Evite el contacto de la piel con el aditivo refrigerante. Use guantes adecuados para proteger las manos de muestras abrasivas y calientes/afiladas. El refrigerante puede contener residuos (escombros por cortar u otras partículas).

**PRECAUCIÓN**

No inicie el lavado hasta que la pistola de lavado esté orientada hacia la cámara de corte.

**Nota**

No usar nunca acetona, benceno ni disolventes similares.

**Sugerencia**

No utilice un paño seco ya que las superficies no son resistentes a arañazos.

**Sugerencia**

Si es necesario, utilice etanol o isopropanol para eliminar la grasa y el aceite.

- Limpie todas las superficies accesibles con un trapo suave y húmedo.
- Limpie la cámara de corte, especialmente la mesa de corte con ranura en T.
- Si es necesario, limpie la rejilla que hay en el drenaje y el imán que hay en el depósito.
- Limpie el portamuestras, las sujeciones de cola de milano y las bridas.
- Deje la cubierta de protección abierta cuando la máquina no se utilice para permitir que la cámara de corte se seque completamente.

9.5 Semanalmente

Limpie la máquina para evitar que los granos abrasivos o las partículas metálicas dañen la máquina y las muestras.

**Nota**

No utilice productos de limpieza agresivos ni abrasivos.

- Limpie todas las superficies accesibles con un trapo suave y húmedo, y limpiadores domésticos comunes.
- Para una limpieza más profunda, utilice el limpiador de Struers.

- Limpie la protección de seguridad con un trapo suave humedecido y un limpiador de cristales doméstico anti-estático.



Nota

Para evitar que se produzca un exceso de espuma, asegúrese de que no se viertan residuos de detergente o agente de limpieza en el depósito de la unidad de refrigeración.

9.5.1 Limpie la cámara de corte.

1. Retire el portamuestras.
2. Limpie el portamuestras: piezas móviles, dispositivos de avance de cola de milano y tornillos.
3. Lubrique el portamuestras con aceite (p. ej., con un aceite universal de uso doméstico).
4. Guarde el portamuestras en un lugar seco.
5. Limpie a fondo la cámara, la bandeja y la cubierta de protección.
6. Compruebe la rejilla que hay en el drenaje y el imán.



Nota

Si el drenaje se obstruye se producirá un desbordamiento y un enfriamiento deficiente, ya que el nivel de líquido de refrigeración del depósito será muy bajo. Esto puede dañar la pieza de trabajo o el disco de corte.

7. Aplique aceite en el husillo/casquillo donde va montado el disco de corte (p. ej. aceite universal de uso doméstico).

Limpie la pista de corte.

1. Retire todos los obstáculos de la cámara de corte.
2. Cierre la cubierta de protección.
3. Seleccione **Clean cutting track** (Limpiar pistas de corte) en el menú.

9.5.2 Revise el tanque de refrigerante



PRECAUCIÓN

Lea la ficha de datos de seguridad del aditivo para el líquido de refrigeración antes de usarlo.



PRECAUCIÓN

Evite el contacto de la piel con el aditivo refrigerante. Use guantes adecuados para proteger las manos de muestras abrasivas y calientes/afiladas. El refrigerante puede contener residuos (escombros por cortar u otras partículas).



Sugerencia

Le recomendamos que cambie el refrigerante al menos una vez al mes para evitar el crecimiento de microorganismos.

- Compruebe el nivel de refrigerante después de 8 horas de uso o al menos cada semana. Si es necesario, rellene el tanque.
- Reemplace el refrigerante si parece estar contaminado (acumulación de residuos de corte).
- Añadir aditivo refrigerante.
- Utilice un refractómetro para comprobar la concentración de aditivo. Consulte las instrucciones de uso de la etiqueta.

Boquillas de refrigerante

- Si se bloquean las boquillas de refrigerante, elimine el bloqueo usando un trozo de alambre fino (por ejemplo, un clip).



Sugerencia

Puede retirar el tornillo de la punta de la boquilla derecha para facilitar la limpieza.

9.5.3 Tubo para líquido de corte libre de agua

Si está usando refrigerante sin agua, debe reemplazar el tubo de la bomba de refrigerante por un tubo especial para refrigerante sin agua. El tubo para refrigerante libre de agua es más resistente a los componentes del refrigerante sin agua. El tubo estándar solo dura unas pocas horas, ya que se ve afectado por el refrigerante sin agua.

Para obtener detalles sobre cómo cambiar el tubo de la bomba, consulte [Cambiar los tubos de la bomba de refrigerante ▶58](#).



Nota

Si ha montado el tubo para el refrigerante libre de agua, compruébelo con regularidad. La frecuencia para cambiar el tubo varía dependiendo de las condiciones específicas. Le recomendamos que compruebe visualmente el desgaste del tubo después de cada 5 horas de uso.

9.6 Mensualmente

9.6.1 Limpie el tanque de refrigerante

Reemplace el refrigerante en el tanque de refrigerante al menos una vez al mes.



PRECAUCIÓN

Lea la hoja de datos de seguridad del aditivo refrigerante antes de usarlo.



PRECAUCIÓN


Evite el contacto de la piel con el aditivo refrigerante. Utilice guantes y gafas de seguridad adecuados cuando manipule el refrigerante. El refrigerante puede contener residuos (escombros por cortar u otras partículas).



PRECAUCIÓN

No inicie el lavado hasta que la pistola de lavado esté orientada hacia la cámara de corte.

Procedimiento

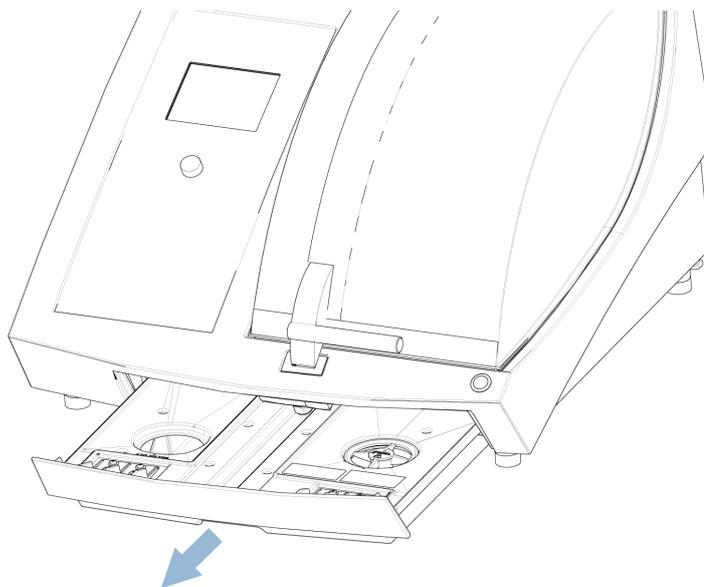

1. Deslice suavemente hacia afuera el tanque de refrigerante.
2. Quite el tapón de rosca.
3. Vierta el refrigerante usado en un desagüe aprobado para productos químicos residuales.
4. Enjuague el tanque con agua limpia. Agite el tanque de vez en cuando para liberar cualquier escombros que se haya acumulado en el fondo del tanque.
5. Repita el proceso de enjuague hasta que el depósito quede completamente limpio.
6. Vuelva a colocar el tapón de rosca.
7. Deslice el depósito de nuevo a la posición inicial.
8. Llene el tanque a través del orificio en la base de la cámara con una solución al 4% de aditivo refrigerante: 190 ml de aditivo refrigerante y 4,5 l de agua.



Sugerencia

Para materiales sensibles al agua, utilice un refrigerante sin agua.



Nota

No llene excesivamente el tanque.

**Nota**

Enjuague el sistema de recirculación y enfriamiento con agua limpia si la máquina no se va a utilizar durante largos períodos de tiempo. Esto evitará que cualquier residuo seco del material de corte dañe el interior de la bomba.

**Nota**

Enjuague el sistema de recirculación y enfriamiento con agua limpia si la máquina no se va a utilizar durante un período de tiempo más largo. Esto evitará que cualquier residuo seco del material de corte dañe el interior de la bomba.

9.7 Anualmente

9.7.1 La cubierta de protección

**ADVERTENCIA**

No utilice la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

**ADVERTENCIA**

Para garantizar la seguridad del diseño, la cubierta de protección debe sustituirse cada 3 años. En la cubierta de protección hay una etiqueta donde se indica cuándo debe sustituirse.

Struers
Safety glass
Sicherheitsglas
Verre sécurit

**Nota**

La cubierta de protección debe sustituirse inmediatamente si se ha debilitado por la colisión de objetos proyectados o si presenta señales visibles de deterioro.

**Nota**

Si la máquina se utiliza durante más de un turno de 7 horas diarias, aumente la frecuencia de inspección.

**Nota**

La pantalla debe sustituirse para cumplir los requisitos de seguridad establecidos en la norma EN 16089.

La cubierta de protección se compone de un bastidor de metal y un material compuesto que protege al operario. Si la protección de seguridad sufre daños, se debilitará y ofrecerá menos protección.

Procedimiento

1. Realice una inspección visual de la cubierta de protección para comprobar si presenta desgaste o daños (por ejemplo, deformaciones, grietas).

2. Si el protector está dañado, reemplácelo inmediatamente.

9.7.2 Compruebe los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad deben comprobarse al menos una vez el año.

**ADVERTENCIA**

No utilice la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

**Nota**

La comprobación la debe realizar siempre un técnico cualificado (electromecánico, electrónico, mecánico, neumático, etc.).

La cubierta de protección posee un sistema de interruptores de seguridad para evitar que el motor del disco de corte arranque con la cubierta abierta.

Además, un mecanismo de bloqueo impide al operario abrir la cubierta de protección hasta que el motor deja de girar.

Parada de emergencia

**ADVERTENCIA**

No utilice la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

Prueba 1

1. Inicie un proceso de corte: Pulse el botón Arrancar. La máquina comienza a funcionar.
2. Pulse la parada de emergencia.
3. Si la operación no se detiene, pulse el botón Parar.
4. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

Prueba 2

1. Pulse la parada de emergencia.
2. Pulse el botón Arrancar.
3. Si la máquina arranca, pulse el botón Parar.
4. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

El cierre de la cubierta de protección

**ADVERTENCIA**

No utilice la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

Prueba 1

1. Inicie un proceso de corte: Pulse Arrancar. La máquina comienza a funcionar.

2. Intente abrir la cubierta de protección, no la fuerce.
3. Si la cubierta de protección se abre, presione Stop.
4. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

Prueba 2

1. Abra la cubierta de protección.
2. Pulse Arrancar.
3. Si la máquina arranca, pulse el botón Parar.
4. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

Prueba 3

1. Inicie un proceso de corte: Pulse Arrancar. La máquina comienza a funcionar.
2. Pulse PARAR. Si se puede abrir la cubierta mientras el disco de corte sigue girando, póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

Botón de accionamiento mantenido



ADVERTENCIA

No utilice la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos.
Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

Prueba 1

1. Abra la cubierta de protección.
2. Sin pulsar el botón de accionamiento mantenido, utilice las teclas para mover el brazo de corte.
3. Si el brazo de corte se mueve, contacte con el servicio técnico de Struers.

Prueba 2

1. Abra la cubierta de protección.
2. Sin pulsar el botón de accionamiento mantenido, utilice las teclas para mover el disco de corte.
3. Si el disco de corte se mueve, contacte con el servicio técnico de Struers.

Prueba 3

1. Abra la cubierta de protección.
2. Pulse Lavar.
3. Si el refrigerante comienza a fluir, presione Lavar o Detener y póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

9.8 Piezas de recambio

Preguntas técnicas y repuestos

Al formular cualquier pregunta de carácter técnico o al realizar un pedido de repuestos, indique el número de serie y la tensión/frecuencia. El número de serie y la tensión se indican en la placa de identificación de la máquina.

Para más información o para comprobar la disponibilidad de repuestos, póngase en contacto con el servicio técnico de Struers. La información de contacto está disponible en Struers.com.

Listado de repuestos

Repuesto	Ref. El.	Referencia.
Cierre de seguridad	YS1	2SS00025
Convertidor de frecuencia	A2	2PU32056
Botón de parada de emergencia	S1	2SA10400
Contacto de parada de emergencia	S1	2SB10071
Soporte de módulo	S1	2SA41605
Cubierta de protección	-	16170044
Sensor magnético de seguridad	SS1	2SS00130
Unidad de relé de seguridad	KS1, KS3	2KS10006
Tarjeta de monitorización de velocidad	KS2, KS4	2KS10034
Sensor de velocidad - motor principal	HQ3, HQ4	2HQ50502
Sensor de velocidad - movimiento-Y	HQ5, HQ6	2HQ00032
Botón de accionamiento mantenido	S2	2SA00023
Relé de bloqueo, relé de líquido	K1, K2	2KL23851

9.9 Servicio y reparación

La información sobre el tiempo total de funcionamiento y mantenimiento de la máquina se muestra en la pantalla de inicio.

Recomendamos realizar un mantenimiento regular anualmente o después de cada 1500 horas de uso.

Cuando se enciende la máquina, en el display se muestra información sobre el tiempo total de funcionamiento y la información para el mantenimiento de la máquina.

Después de 1400 horas de funcionamiento, en el display se mostrará un mensaje que recuerda al usuario que debe programarse una comprobación de mantenimiento.

Cuando exceda 1500 horas de funcionamiento, en la pantalla se mostrará el mensaje **Service period expired** (¡Periodo de mantenimiento expirado!).

**Nota**

El mantenimiento lo debe realizar exclusivamente un técnico cualificado (electromecánico, electrónico, mecánico, neumático, etc.).
Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

Mantenimiento

Ofrecemos una amplia gama de planes de mantenimiento para satisfacer los requisitos de nuestros clientes. Esta gama de servicios se denomina ServiceGuard.

Los planes de mantenimiento incluyen la inspección del equipo, la sustitución de piezas de desgaste, los ajustes/calibración que garanticen una operatividad óptima y una prueba de funcionamiento final.


Menú Maintenance (Mantenimiento)

Consulte [Menú Maintenance \(Mantenimiento\)](#) ►48.

El menú

Consulte [Menú Mantenimiento](#) ►49.

9.10 Eliminación

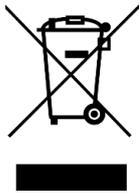

Los equipos marcados con el símbolo de WEEE contienen componentes eléctricos y electrónicos, y no deben ser desechados como residuos generales.

Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre el método de eliminación correcto en conformidad con la legislación nacional.

Para la eliminación de consumibles y del fluido de recirculación, siga las normativas locales.

**ADVERTENCIA**

En caso de incendio, informe a las personas que se encuentren cerca, llame a los bomberos e interrumpa el suministro eléctrico. Utilizar un extintor de incendios de polvo. No emplee agua.

**Nota**

El líquido de recirculación contiene aditivos y residuos de corte o esmerilado. No vierta el líquido de recirculación a la red de alcantarillado. Siga las normativas de seguridad aplicables para la manipulación y eliminación de residuos y aditivos de líquido de recirculación.

Tenga en cuenta los metales que corte o esmerile y la cantidad de residuo generada.

Dependiendo de los metales que corte o esmerile, es posible que la combinación del residuo metálico de los metales con una gran diferencia en la electropositividad dé lugar a reacciones exotérmicas si las condiciones son favorables.

Ejemplos:

Los siguientes son ejemplos de combinaciones que podrían provocar reacciones exotérmicas si se produce una gran cantidad de residuo durante el corte o esmerilado en la misma máquina y cuando se den unas condiciones favorables:

- Aluminio y cobre.
- Zinc y cobre.

10 Resolución de problemas

10.1 Problemas de la máquina

Problema	Causa	Acción
Refrigerante nulo o insuficiente.	El nivel en el tanque de refrigerante es demasiado bajo.	Asegúrese de que haya suficiente agua en el tanque de refrigerante.
	Las boquillas de refrigerante están bloqueadas.	Limpie las boquillas.
El agua tiene fugas.	Fuga en el tubo de refrigerante.	Compruebe el tubo de la bomba de refrigerante. Si es necesario, reemplace el tubo.
	Desbordamiento de agua en el tanque de refrigerante.	Retire el exceso de agua.
Las piezas de trabajo están oxidadas.	La rejilla para los detritos de corte está bloqueada.	Limpie la rejilla.
	No hay suficiente aditivo en el refrigerante.	Compruebe la concentración de aditivo en el refrigerante.
La cámara de corte está oxidada.	No hay suficiente aditivo en el refrigerante.	Compruebe la concentración de aditivo en el refrigerante.
	La cubierta de protección se ha dejado cerrada tras usar la máquina.	Deje la cubierta de protección abierta para permitir que la cámara de corte se seque.
La cámara de corte muestra signos de corrosión.	La pieza de trabajo son de cobre/aleaciones de cobre.	Utilice un aditivo refrigerante formulado específicamente para cobre y aleaciones de cobre.

10.2 Problemas de corte

Problema	Causa	Acción
Decoloración o quemado de la pieza.	La dureza del disco de corte no coincide con la dureza/dimensiones de la pieza de trabajo.	Seleccione otra rueda o reduzca la velocidad de rotación.
	Refrigeración inadecuada.	Compruebe la posición de las boquillas de refrigerante. Si es necesario, limpie las boquillas.
		Asegúrese de que haya suficiente agua en el tanque de refrigerante.
Rebabas no deseadas.	El disco de corte es demasiado duro.	Seleccione otra rueda o reduzca la velocidad de rotación.
	La velocidad de avance es demasiado alta al final del proceso.	Reduzca la velocidad de avance cuando esté próximo al final del proceso.
	Fijación incorrecta de la pieza.	Apoye la pieza de trabajo y sujétela por ambos lados. Utilice un portamuestras que esté diseñado para sujetar piezas de trabajo pequeñas y largas en ambos lados.
La calidad de corte varía.	Refrigeración inadecuada.	Compruebe la posición de las boquillas de refrigerante. Si es necesario, limpie las boquillas.
		Asegúrese de que haya suficiente agua en el tanque de refrigerante.
		Compruebe la concentración de aditivo en el refrigerante.

Problema	Causa	Acción	
El disco de corte se rompe.	Montaje incorrecto del disco de corte.	Compruebe que el orificio/agujero central tiene el diámetro correcto. El tornillo debe estar correctamente apretado.	
	Fijación incorrecta de la pieza.	Apoye la pieza de trabajo y sujétela por ambos lados. Utilice un portamuestras que esté diseñado para sujetar piezas de trabajo pequeñas y largas en ambos lados.	
	El disco de corte es demasiado duro.	Seleccione otra rueda o reduzca la velocidad de rotación.	
	La velocidad de avance se ha ajustado en un nivel demasiado alto.	Reduzca la velocidad de avance.	
	La fuerza se ha ajustado en un nivel excesivamente alto.	Reduzca el nivel de fuerza.	
El disco de corte se dobla al entrar en contacto con la pieza.	El disco de corte se dobla al entrar en contacto con la pieza.	Haga un primer corte a una velocidad de avance más baja.	
	Velocidad de avance excesivamente alta.	Reduzca la velocidad de avance.	
	La velocidad de rotación es excesivamente baja.	Aumentar la velocidad de giro.	
	El disco de corte se desgasta muy rápidamente.	Refrigeración insuficiente.	Asegúrese de que haya suficiente agua en el tanque de refrigerante. Compruebe la posición de las boquillas de refrigerante. Si es necesario, limpie las boquillas.
		La velocidad de rotación es excesivamente baja.	Aumentar la velocidad de giro.
El disco de corte no corta completamente la pieza.	Selección incorrecta del disco de corte.	Seleccione otro disco de corte.	
	El disco de corte está desgastado.	Sustituya el disco de corte.	

Problema	Causa	Acción
La pieza se rompe al fijarla.	El disco de corte se atasca en la pieza de trabajo durante el corte.	Fije la pieza a ambos lados del disco de corte de tal manera que permita al corte permanecer abierto. Utilice un portamuestras que esté diseñado para sujetar piezas de trabajo pequeñas y largas en ambos lados.
	La pieza es frágil.	Coloque la pieza de trabajo entre dos placas de plástico/goma o monte la pieza de trabajo en resina. <div data-bbox="1034 719 1390 943" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>Nota Corte siempre las piezas frágiles con mucho cuidado.</p> </div>
La muestra está corroída.	La muestra se ha dejado en la cámara de corte demasiado tiempo.	Sacar la muestra directamente después del corte. Deje la cubierta de protección de la cámara de corte abierta al abandonar la máquina.
	Aditivo insuficiente para el refrigerante.	Compruebe la concentración de aditivo en el refrigerante.

10.3 Mensajes de error

Número de mensaje (#)	Explicación	Acción
1		Reinicie la máquina. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio técnico de Struers. Anote el código de motivo que se muestra.
7	La cubierta de protección está abierta cuando se inicia un proceso.	Cierre la cubierta de protección para iniciar el proceso. Si la cubierta de protección está cerrada, compruebe que se ha reactivado el cierre de seguridad.

Número de mensaje (#)	Explicación	Acción
8		Reinicie la máquina e introduzca la contraseña correcta. Restablezca la máquina a los ajustes de fábrica si se ha olvidado del código de acceso.
12	Se ha alcanzado la capacidad máxima de almacenamiento de la base de datos.	Elimine uno o más de los métodos, ya que esto liberará espacio para almacenar nuevos métodos. Nota: no es posible borrar los métodos Struers.
15	No hay suficiente espacio para la longitud de corte seleccionada.	Auto (Automática): la máquina cortará hasta la longitud máxima disponible. Edit (Editar): edite la longitud de corte o reposicione la pieza.
27		Reinicie la máquina. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.
35		Espere unos 20-30 minutos hasta que el motor se haya enfriado, y luego continúe con una carga menor.
42		Compruebe que se ha reactivado el cierre de seguridad. A continuación, reinicie la máquina.
50		Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers. Anote el código de error que se muestra.

11 Datos técnicos

11.1 Datos técnicos

Capacidad	Altura x longitud	50 x 130 mm (2" x 5,1")
	Longitud de corte	40 mm/195 mm (1,6"/7,7") para disco de 25 mm de diámetro
Disco de corte	Diámetro	75 mm (3")-150 mm (6")
	Diámetro de árbol	12,7 mm (0,5")
Capacidad de esmerilado	Altura x longitud	N/A
Motor	Velocidad de rotación	300-3000 rpm, regulable en incrementos de 50 rpm
	Velocidad de avance de corte	Velocidad de avance: 0,005-3 mm/s, regulable en incrementos de 0,005 mm/s
	Velocidad de posicionamiento	Y = 13 mm/s
	Longitud de posicionamiento	Dirección Y: 110 mm (precisión 0,1 mm)
Brazo portamuestras	Movimiento X	Sí
	Rotación	Sí
	Oscilación	Sí
	Rotación automática del portamuestras (antes de cortar)	No
	Velocidad de posicionamiento	X= 10 mm/s
	Longitud de posicionamiento	Dirección X: 60 mm (precisión 0,005 mm)
Software y electrónica	Controles	Panel táctil, mando de pulsación/giro
	Display	LCD, TFT a color de 5,7", 320 x 240 puntos con retroiluminación LED
Normas de seguridad		Consulte la Declaración de conformidad

REACH		Para obtener información sobre REACH, contacte con su delegación local de Struers.
Entorno de operaciones	Temperatura ambiente	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Humedad	<85% de humedad relativa sin condensación
Suministro eléctrico	Tensión/frecuencia	200-240 V (50-60 Hz)
	Entrada de alimentación	Monofásica (N+L1+PE) o bifásica (L1+L2+PE) La instalación eléctrica debe cumplir con la Categoría de instalación II
	Potencia S1	1080 W
	Potencia S3	N/A
	Potencia, reposo	45 W
	Intensidad, máx.	9,1 A
	Sistema de enfriamiento	Integrado
Extracción	Capacidad recomendada	30 m³/h (1060 ft³/h)
Funciones avanzadas	Mesa X, automática	No
	Estativo X, manual	No
	Estativo con rotación	No

Categorías del circuito de seguridad/Nivel de rendimiento	Sistema de interruptor de protección de seguridad	PL d, categoría 3 Categoría de parada 0
	Cierre de la cubierta de protección	PL b, categoría 3 Categoría de parada 0
	Función de accionamiento mantenido	PL d, categoría 3 Categoría de parada 0
	Parada de emergencia	PL c, categoría 1 Categoría de parada 0
	Arranque no intencionado del sistema de fluido	PL b, categoría 3
	Monitorización de velocidad; consola de movimiento de disco de corte/copa de diamante	PL d, categoría 3 Categoría de parada 0
	Velocidad de rotación del disco de corte/monitorización de copa de diamante	PL d, categoría 3
Interruptor diferencial (RCCB)		N/A
Nivel de ruido	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en las estaciones de trabajo	LpA = 67 dB(A) (valor medido). Incertidumbre K = 4 dB
Nivel de vibraciones	Emisión de vibraciones declarada	N/A
Dimensiones y peso	Ancho	64,6 cm (25,4")
	Profundidad, con tapón	78 cm (30,7"), con tapón
	Altura, cubierta de protección cerrada	44 cm (17,3"), cubierta de protección cerrada
	Altura, cubierta de protección abierta	91 cm (35,8"), cubierta de protección abierta
	Peso	68 kg (150 lb)

11.2 Datos técnicos - equipos

Para ver los datos técnicos cada equipo individual, consulte el manual del equipo específico.

11.3 Partes del sistema de control relativas a la seguridad o SRP/CS



ADVERTENCIA

Para garantizar la seguridad del diseño, la cubierta de protección debe sustituirse cada 3 años. En la cubierta de protección hay una etiqueta donde se indica cuándo debe sustituirse.

Struers
Safety glass
Sicherheitsglas
Verre sécurit



ADVERTENCIA

Los componentes esenciales de seguridad tienen que sustituirse, como máximo, después de un ciclo de vida de 20 años. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.



Nota

Las SRP/CS (partes relacionadas con la seguridad de un sistema de control) son partes que incluyen en el funcionamiento seguro de la máquina.



Nota

La sustitución de componentes esenciales de seguridad, la tiene que realizar exclusivamente un técnico de Struers o un técnico cualificado (electromecánico, electrónico, mecánico, neumático, etc.). Los componentes esenciales de seguridad tienen que sustituirse exclusivamente por componentes con el mismo nivel de seguridad, como mínimo. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

Parte relativa a la seguridad	Fabricante / descripción del fabricante	Nº de referencia del fabricante:
Cierre de seguridad	Schmersal Interbloqueo por solenoide	AZM 170SK-11-02ZRK - 2197, 24 VAC/DC
Convertidor de frecuencia	Schneider Electric Conv. de frec. 1x200- 240V 550W 200- 240V, 50/60Hz	ATV320U06M2C
Botón de parada de emergencia	Schlegel Cabezal tipo seta	ES Ø22 tipo RV
Contacto de parada de emergencia	Schlegel Contacto modular, momentáneo	1 NC tipo MTO

Parte relativa a la seguridad	Fabricante / descripción del fabricante	Nº de referencia del fabricante:
Módulo soporte	Schlegel Módulo soporte. 5 elem. MHR-5	MHR-5
Cubierta de protección	Stuers	16170044
Sensor magnético de seguridad	Schmersal Sensor magnético de seguridad	BNS-120-02z
Unidad de relé de seguridad	Omron Relé de seguridad	G9SB-3012-A
Tarjeta de monitorización de velocidad	Reer Tarjeta de monitorización de velocidad	SV MR0
Sensor de velocidad - motor principal	Balluff Sensores inductivos de temperatura nominal	BES05RP
Sensor de velocidad - movimiento-Y	SICK Sensores inductivos de proximidad	IMB08-02BPSVU2K
Botón de accionamiento mantenido	Schurter Interruptores de línea metálicos	1241.6931.1120000
Relé de bloqueo	Finder Módulos de interfaz de relé	38.51.0.024.0060

**Nota**

Los números de catálogo de Stuers se enumeran en [Piezas de recambio ▶68](#).


11.4 Diagramas

**Nota**

Si desea ver información específica en detalle, consulte la versión en línea de este manual.


Título Accutom-10	Nº:
Diagrama de bloques	16173052 ▶80
Diagrama del sistema de agua	16171003 ▶81
Diagrama del circuitos	Vea el número de diagrama en la placa de identificación del equipo y póngase en contacto con el servicio técnico de Stuers en Stuers.com .

16173052

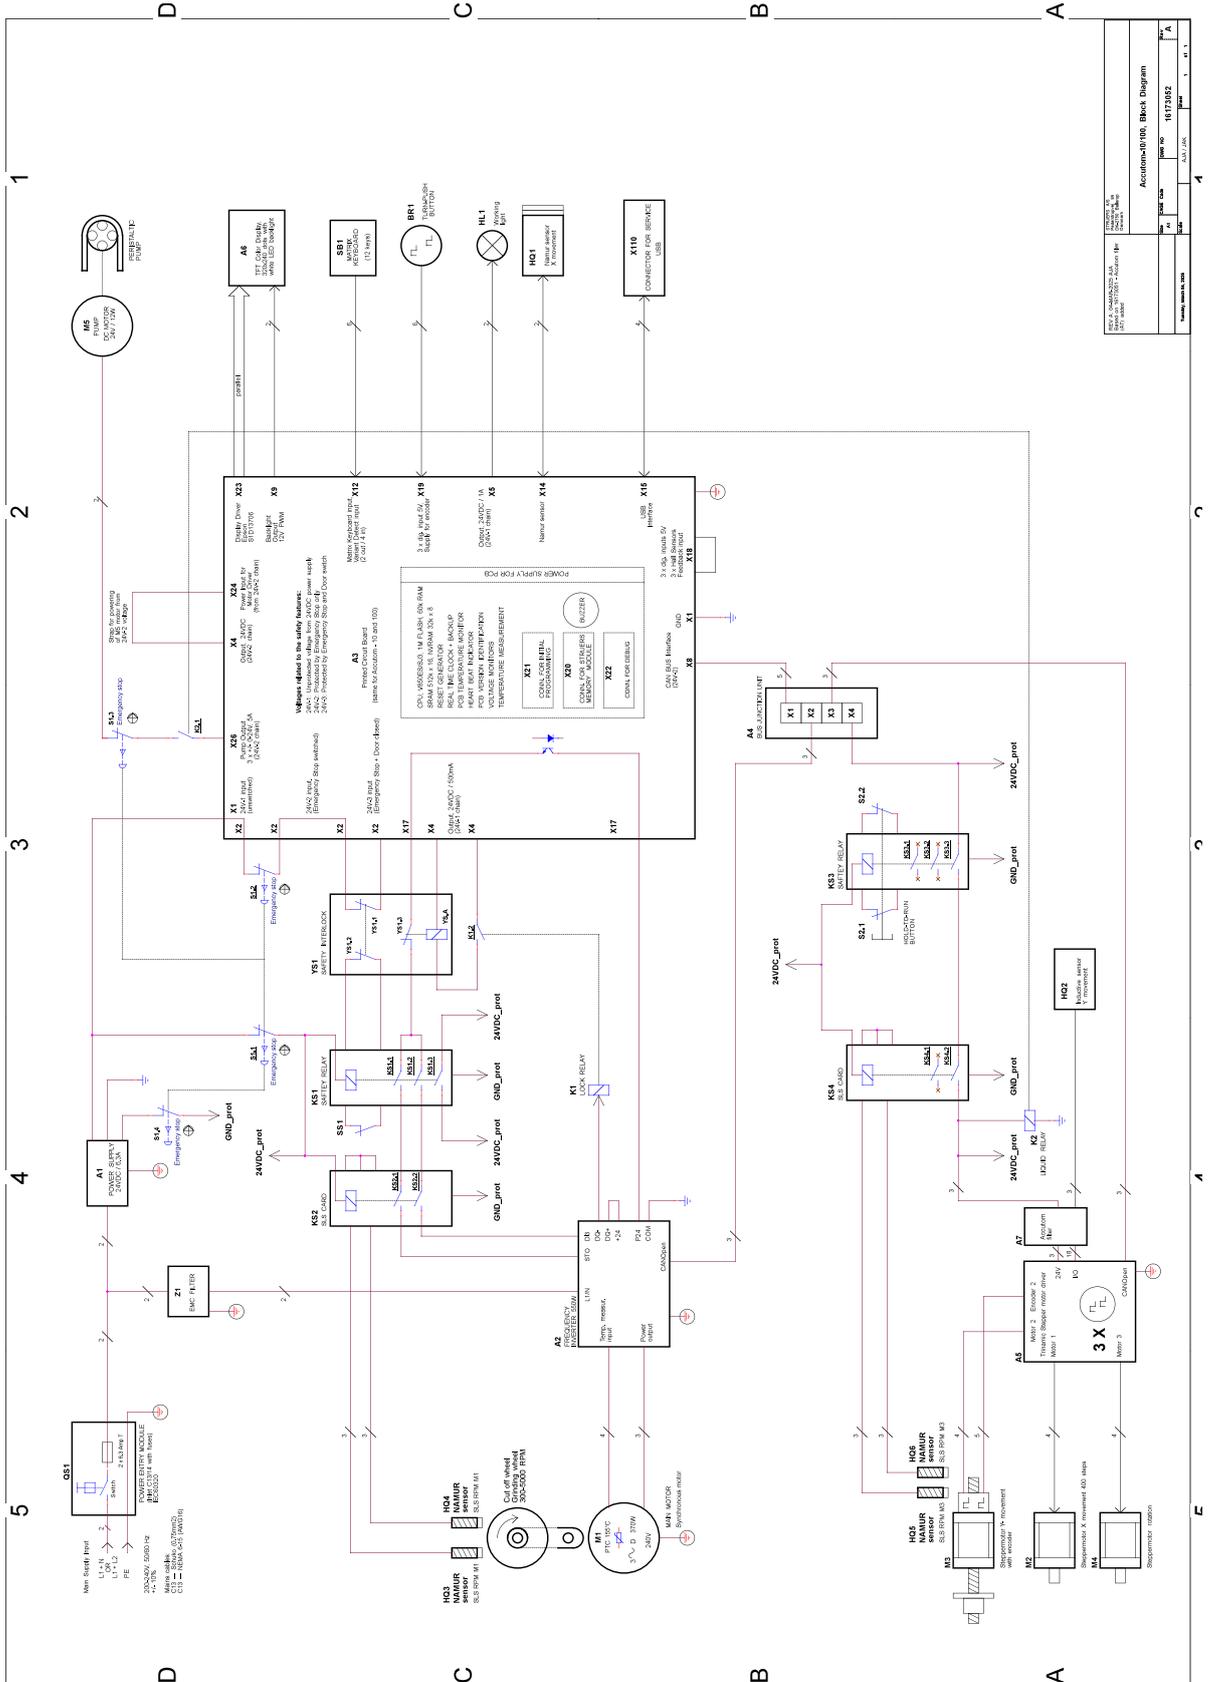

PROYECTO: 16173052	ACCUTOM-10								
FECHA: 16/03/2023	ACCUTOM-10								
ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10
ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10
ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10	ACCUTOM-10

16171003

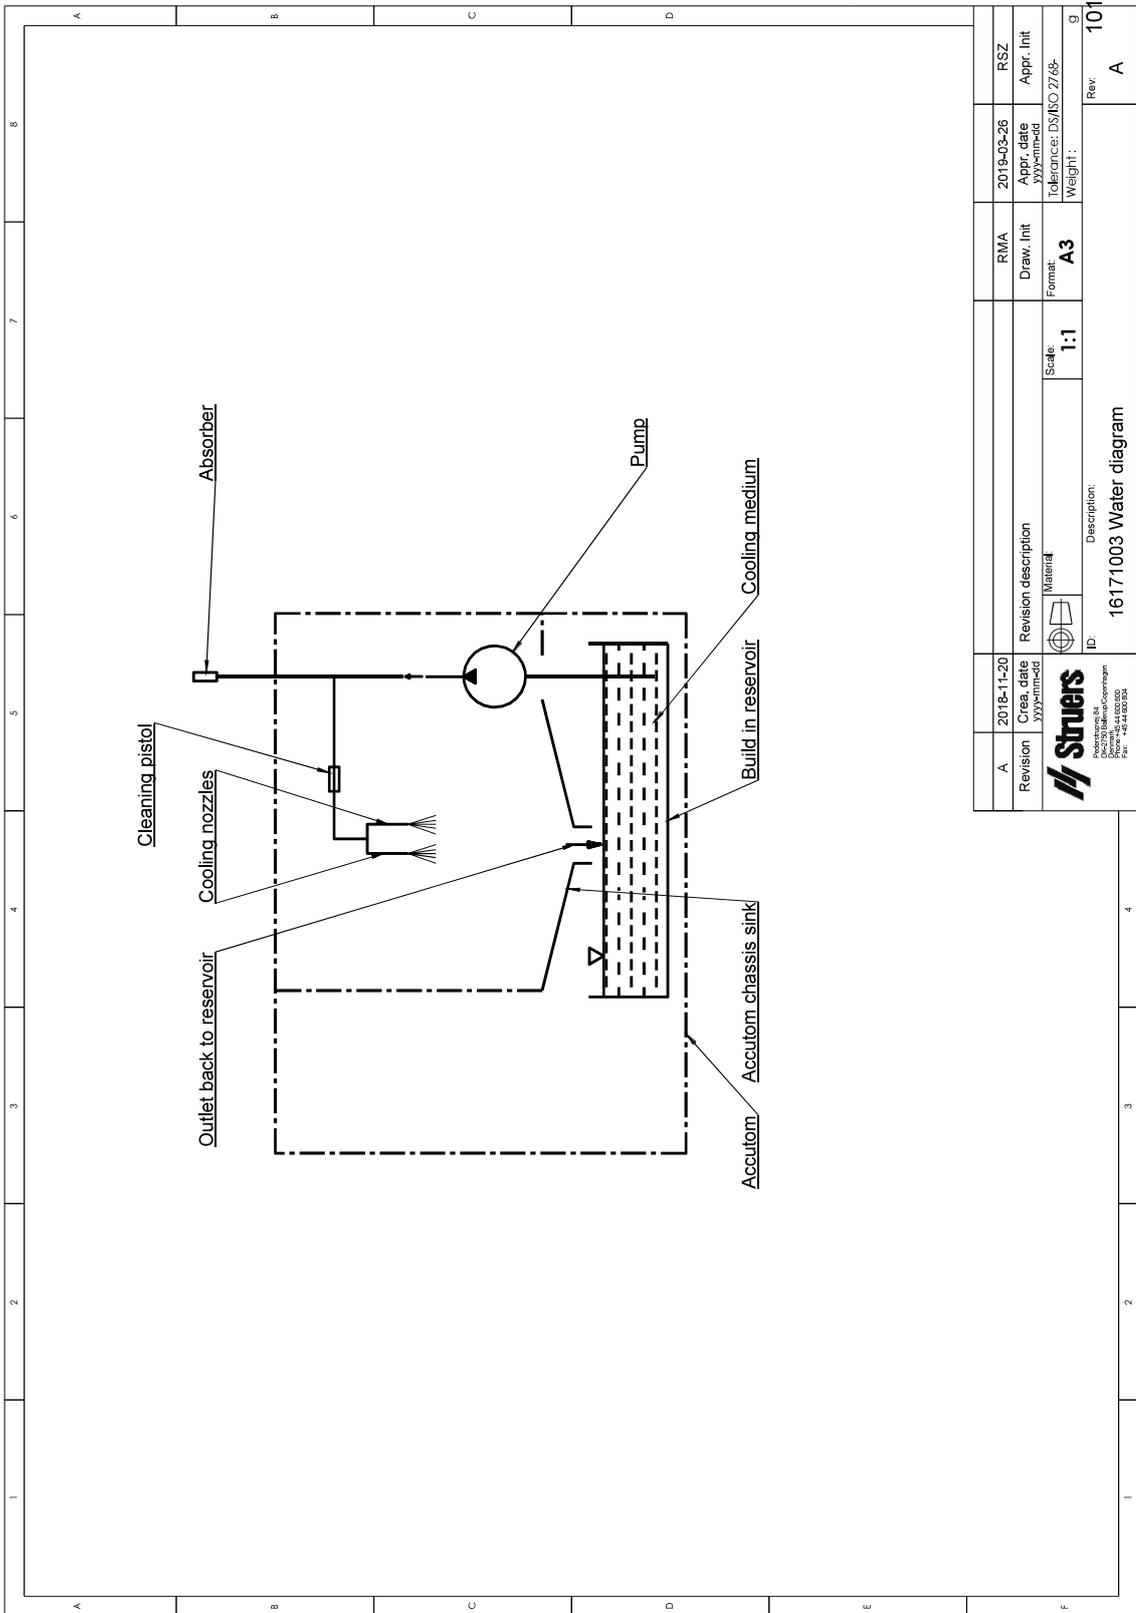

11.5 Información legal y reglamentaria

Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido comprobado y cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase A conforme al apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza del modo indicado en las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, algo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

EN ISO 13849-1:2015

Todas las partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad (SRP/CS) tiene una vida limitada de 20 años. Una vez finalizado este periodo será necesario sustituir todos estos componentes.

12 Fabricante

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Dinamarca
Teléfono: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Responsabilidad del fabricante

Las siguientes limitaciones deben respetarse ya que en caso contrario podría provocar la cancelación de las obligaciones legales de Struers.

El fabricante declina toda responsabilidad por errores en el texto y/o las ilustraciones de este manual. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Es posible que en el manual se haga referencia a accesorios o piezas no incluidas en la versión suministrada del equipo.

El fabricante se considera responsable de los efectos sobre la seguridad, fiabilidad y rendimiento del equipo solo si el equipo se utiliza, repara y mantiene del modo indicado en las instrucciones de uso.

Declaración de Conformidad

Fabricante	Struers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • Dinamarca
Nombre	Accutom-10
Modelo	N/A
Función	Máquina de corte de precisión
Tipo	0628
Referencia.	06286227
Nº de serie:	



Según el módulo H del planteamiento global



Declaramos que el producto mencionado cumple las siguientes normas, directivas y legislación:

2006/42/CE	EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13850:2015, EN ISO 16089:2015, EN 60204-1:2018, EN 60204-1-2018/Corr.:2020
2011/65/UE + 2015/863/UE	EN 63000:2018
2014/30/UE	EN 61000-6-2:2005/Corr.:2005, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-3-A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014
Normas adicionales	NFPA 79, FCC 47, CFR parte 15 subparte B

Autorizado para elaborar el expediente
técnico/
Firmante autorizado

Fecha: [Release date]

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiate aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetők el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversættelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library